Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成 29 年 8 月 7 日 自動車局 審査・リコール課

株式会社クランツによる自主改善の実施について

株式会社クランツから、後付け部品として販売した、ブレーキパッドにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 29 年 8 月 7 日			
不具合の内容	後付け部品のメルセデス・ベンツ (ML350、GLE350D、GLS350D) 用フロ			
	ントブレーキパッドの設計が不適切なため、インナーブレーキパッドの裏板			
	止めピンが正規位置より内側に取り付けられている。そのため、ピンがキャ			
	リパーピストンに接触し、ピストンが破損することがある。			
自主改善の内容	裏板止めピン位置を正規の位置へ修正したブレーキパッドに無償交換する。			
クレーム件 数	1件			
事故の有無	無し			
使用者に周知させる	・対象商品販売先への書簡での案内			
ための措置	・弊社インターネットホームページへの掲載			

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善 対象数	備考
KRANZ 製	GF3013	2015年11月1日~	42 個	
ブレーキパッド		2017年7月1日		
		合 計	42 個	

問い合わせ先

株式会社 クランツ

TEL: 03-5838-7621

受付時間:平日9:00~18:30