


改善箇所説明図②

②CNG インジェクターAssy 取付ブラケット

・エンジンルーム内



注： は交換部品を示す。

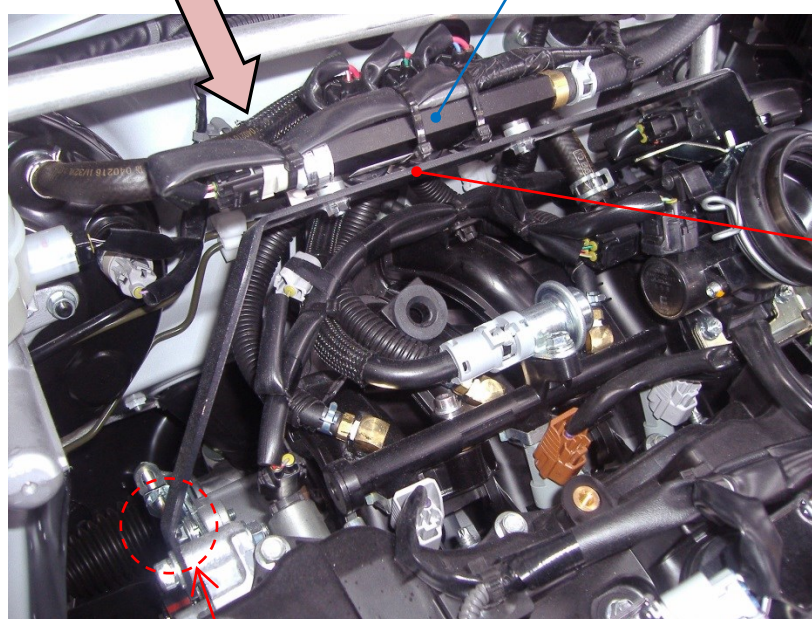

CNG インジェクターAssy

CNG インジェクターAssy
取付ブラケット

不具合発生箇所

CNG インジェクターAssy 取付ブラケットの強度が不足しているため、エンジン振動による共振により、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、CNG インジェクターAssy 取付ブラケットが折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、CNG インジェクターAssy 取付ブラケットを対策品に交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号打刻の型式「L275V」の「L」下側に青ペイントを塗布する。