



改善箇所説明図①

① 充てん口取付ブラケット、及び燃料配管

・車両右前ショックアブソーバ上部

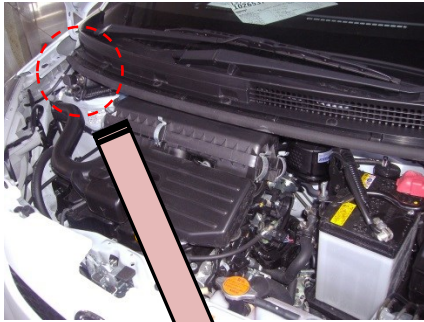

注： は交換部品を示す。

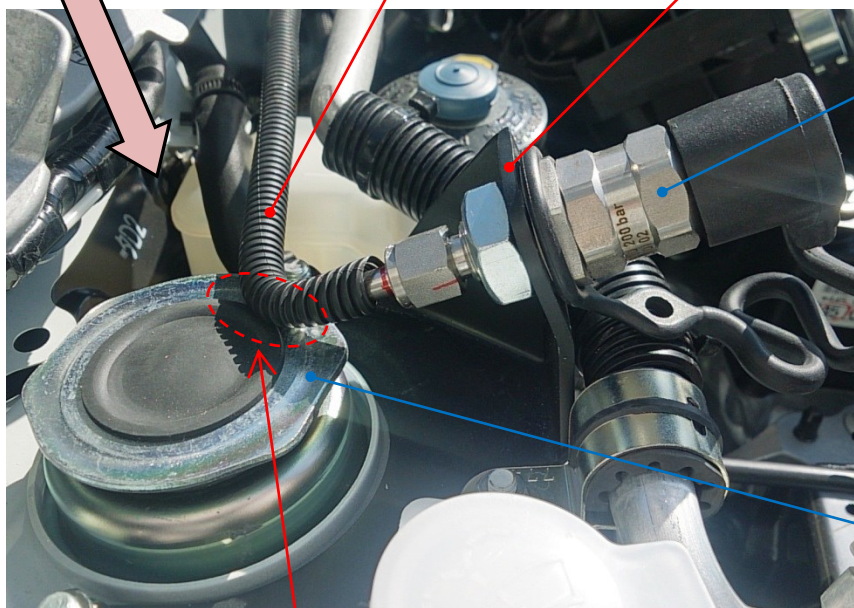

不具合発生箇所

天然ガス/ガソリン併用仕様に改造した車両において、CNG 充てん口の取付位置、及び CNG 燃料配管のレイアウトが不適切なため、車両右前ショックアブソーバ上部と CNG 燃料配管が干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、CNG 燃料配管が損傷し、最悪の場合、燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、CNG 充てん口取付ブラケット、及び CNG 燃料配管を対策品に交換する。

識別：改善実施済車両には車台番号打刻の型式「L275V」の「L」下側に青ペイントを塗布する。