

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 09 月 08 日

リコール届出番号	外-2530	リコール開始日	平成 29 年 09 月 08 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、当該ユニットの内部基板の設計が不適切なため、使用過程で電気ノイズに対する耐力が低下することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電装部品から生じる電気ノイズにより、ユニットが誤作動し、走行中意図せずにエアバッグが展開するおそれがある。また、シートベルトプリテンション装着車は、走行中意図せずにシートベルトプリテンションが作動するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2530 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GH-KJ37	「ジープ・チェロキー」	1J4GM48K42W140109 ~1J8GM58KX3W708966 平成13年07月06日 ~ 平成16年05月27日	2,175 台	
	GH-WJ40	「ジープ・グランド チェロキー」	1J8G848S03Y506365 ~1J8G858SX4Y154953 平成13年12月17日 ~ 平成16年12月19日	1,771 台	
	GF-WJ47	「ジープ・グランド チェロキー」	1J8G848N02Y100465 ~1J8G858NX2Y110975 平成13年10月04日 ~ 平成14年04月12日	112 台	
	GH-WJ47	「ジープ・グランド チェロキー」	1J8G848N02Y100546 ~1J8G858NX4Y164036 平成13年10月04日 ~ 平成16年12月21日	635 台	
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成13年07月06日 ~ 平成16年12月21日	(計4,693 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。