


改善箇所説明図

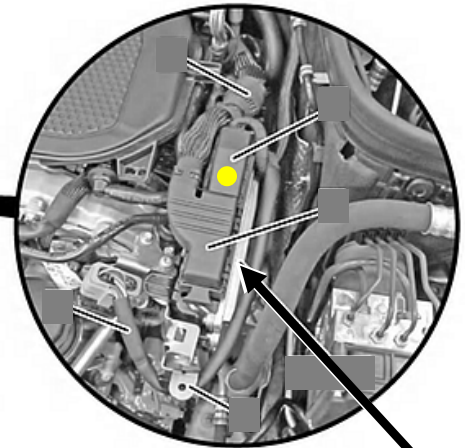

基準不適合箇所

エンジンコントロールユニット

注: は、プログラムを書き換える部品を示す。

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、NO_x センサの製造公差により NO_x 貯蔵触媒コンバータの NO_x 還元処理が適切に行われないことがある。そのため、NO_x を貯蔵できる量が減り、最悪の場合、NO_x の排出量が基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。

識別：エンジンコントロールユニットのコネクタに黄色ペイントを塗布する。