


改善箇所説明図

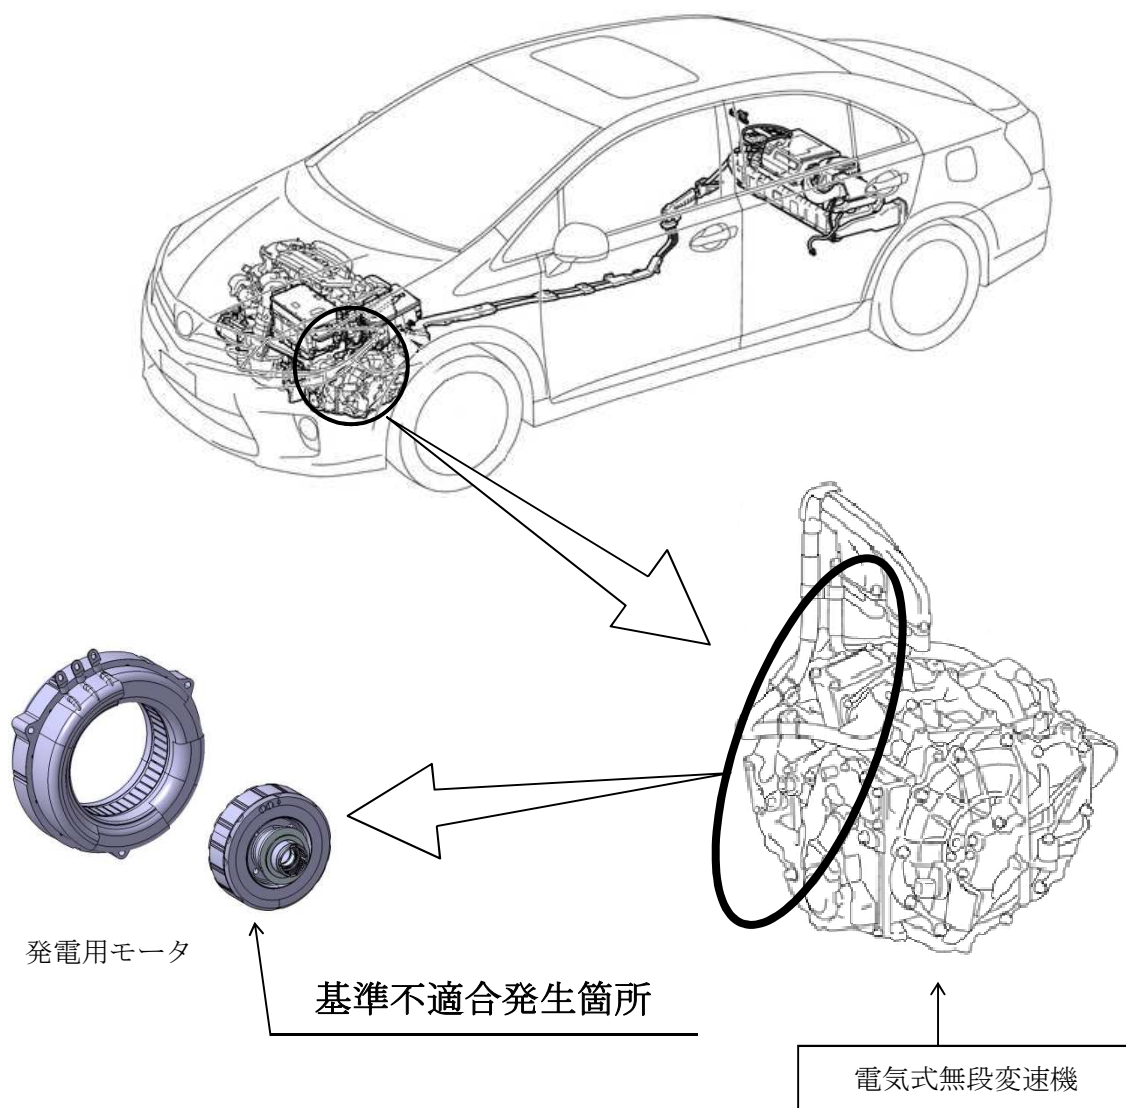

注：□ は交換部品を示す。

電気式無段変速機の発電用モータにおいて、モータシャフトのマグネット保持用プレートのかしめが不適切なため、長時間のアイドリングや高負荷走行により当該プレートが摩耗し、コイルと接触して短絡することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

電気式無段変速機を良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。