

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 29 年 10 月 20 日

リコール届出番号	外-2534	リコール開始日	平成 29 年 10 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(エアスポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後部に取り付けられているエアスポイラにおいて、エアスポイラ表面を土台に固定するブラケットの強度が不足しているため、走行時の振動等によってブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展してブラケットが破損し、エアスポイラ表面が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスポイラ表面のブラケットを点検し、 ① 亀裂が生じていない場合は、エアスポイラ表面と土台を接着剤で接着する。また、エアスポイラ表面中央固定用スクリューが短いものは長いスクリューに交換する。 ② 亀裂が生じている場合は、エアスポイラ表面を新品に交換し、エアスポイラ表面と土台を接着剤で接着する。また、エアスポイラ表面中央固定用スクリューが短いものは長いスクリューに交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	フランス ルノー社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2534 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-AHH4D	「トゥインゴ」	VF1AHB115G0738229～VF1AHB115H0751838 平成 28 年 5 月 20 日～平成 28 年 12 月 2 日	242	
	DBA-AHH4B		VF1AHB22AF0727591～VF1AHB22AH0751278 平成 27 年 9 月 29 日～平成 28 年 12 月 2 日	1,833	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 9 月 29 日～平成 28 年 12 月 2 日	(計 2,075 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。