

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 29 年 10 月 20 日

リコール届出番号	外-2535	リコール開始日	平成 29 年 10 月 20 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	フロントワイパー(リンケージロッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーにおいて、ワイパーモーターの駆動力を左右のワイパーアームに伝達するリンケージロッドの設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、フロントワイパー使用中にリンケージロッドが変形し、ワイパーモーターから外れ、フロントワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リンケージロッドを点検し、対策前のリンケージロッドが取り付けられている場合は、当該ロッドを対策品と交換する。		
不具合件数	21 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2535 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
]ルノー	ABA-RH4B	「ルーテシア」	VF15RLA0HE0707939～VF15RLA0HF0721519 平成 26 年 7 月 15 日～平成 27 年 7 月 4 日	286	
	ABA-RH5F		VF15R400ED0679540～VF15R40SEF0720880 平成 25 年 5 月 10 日～平成 27 年 7 月 6 日	2,714	
	ABA-RM5M	「ルーテシア R. S」	VF15R4M0ED0678886～VF15R4M0EF0720365 平成 25 年 6 月 5 日～平成 27 年 7 月 3 日	1,468	
	ABA-RM5M1		VF15R930DF0722929～VF15R930DF0722934 平成 27 年 6 月 12 日～平成 27 年 6 月 17 日	6	
	(計 4 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 5 月 10 日～平成 27 年 7 月 6 日	(計 4,474 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。