



改善箇所説明図

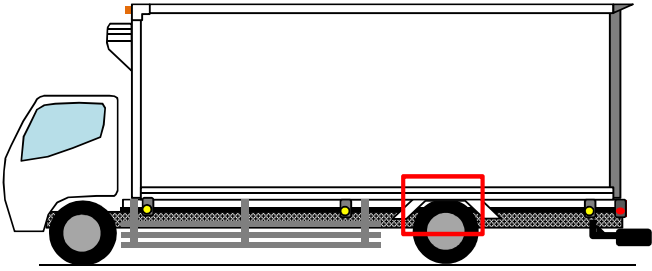


左リア車軸部




縦根太固定用Uボルト

干渉発生箇所詳細図

- 縦根太固定用Uボルト
- 縦根太
- シャーシフレーム
- リーフ固定用Uボルト
- リーフスプリング
- リアアクスル
- 締結ナット

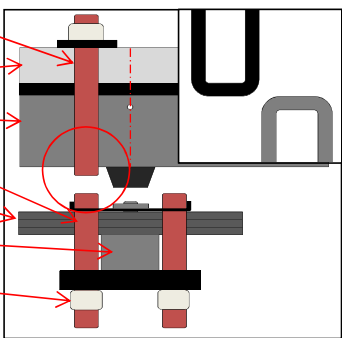


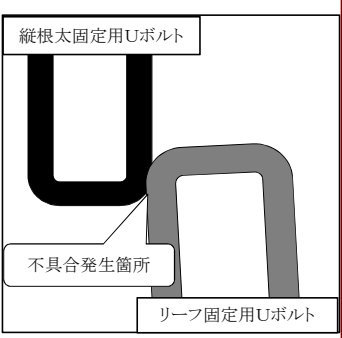

不具合発生箇所


改善の内容

悪路走行時に干渉するおそれがある

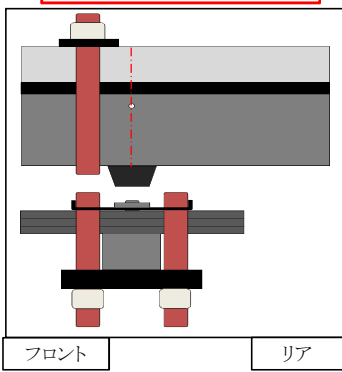

フロント リア

Uボルトを車軸後方に移設する

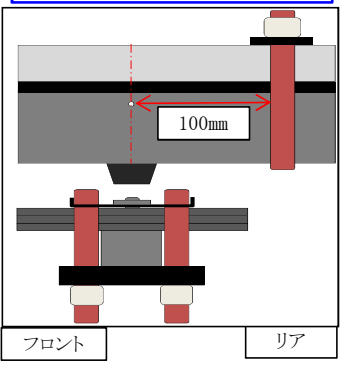

フロント リア

【不具合発生部位】
 冷蔵冷凍車の縦根太とシャーシフレームを固定しているUボルト(以下、「縦根太固定用Uボルト」という。)において、取付位置が不適切なため、悪路走行時に、後軸の左側リーフスプリングを固定しているUボルト(以下、「リーフ固定用Uボルト」という。)が干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、縦根太固定用Uボルトとリーフ固定用Uボルトが破損し、リーフスプリングがずれて、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

【改善の内容】
 全車点検を実施し、縦根太固定用Uボルト及びリーフ固定用Uボルトが干渉しているものは、各Uボルトを新品に交換のうえ、縦根太固定用Uボルトを車軸後方に移設する。また、干渉していないものについては、縦根太固定用Uボルトを車軸後方に移設する。

識別: 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4129のステッカーを貼付する。