

連絡先 自動車 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス http://www.mlit.go.jp

平成29年10月23日

リコール届出一覧表

リコール届出番号	4129	リコール開始日	平成29年10月23日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 代表取締役社長 内ヶ崎 真一郎 問合せ先：品質管理部 TEL：0285-56-3652		
不具合の部位（部品名）	縦根太固定用Uボルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車の縦根太とシャーシフレームを固定しているUボルト（以下、「縦根太固定用Uボルト」という。）において、取付位置が不適切なため、悪路走行時に、後軸の左側リーフスプリングを固定しているUボルト（以下、「リーフ固定用Uボルト」という。）が干渉することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、縦根太固定用Uボルトとリーフ固定用Uボルトが破損し、リーフスプリングがずれて、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車点検を実施し、縦根太固定用Uボルト及びリーフ固定用Uボルトが干渉しているものは、各Uボルトを新品に交換のうえ、縦根太固定用Uボルトを車軸後方に移設する。また、干渉していないものについては、縦根太固定用Uボルトを車軸後方に移設する。		
不具合件数	12件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問により通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4129のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	BKG-NPR85AN	「エルフ」	NPR85-7004370 平成27年4月14日	1	
	PA-NPR81N		NPR81-7002737 平成28年5月14日	1	
	TFG-NPR82ZAN		NPR82-7003468～NPR82-7003788 平成27年10月1日～平成29年2月13日	8	
	TKG-NPR85AN		NPR85-7049333～NPR85-7068311 平成27年12月23日～平成29年3月17日	4	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7008643～NPR85Y-7016123 平成27年3月12日～平成28年10月6日	62	
	TKG-NPS85AN		NPS85-7003112～NPS85-7004318 平成28年3月18日～平成29年6月20日	25	
	TRG-NPR85AN		NPR85-7050102～NPR85-7069880 平成27年4月4日～平成28年12月23日	158	
	TSG-NPR85AN		NPR85-7059808～NPR85-7070390 平成28年2月22日～平成29年6月19日	263	
	TPG-NPR85AN		NPR85-7059710～NPR85-7070801 平成27年3月11日～平成29年6月20日	2,276	
	TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007907～NPR85Y-7016787 平成27年3月23日～平成29年6月14日	33	
	TPG-NPS85AN		NPS85-7002994～NPS85-7051949 平成27年5月8日～平成29年1月26日	43	
	マツダ		TRG-LPR85AN	「タイタン」	LPR85-7002243～LPR85-7002653 平成27年4月11日～平成29年6月19日
TPG-LPR85AN		LPR85-7002337 平成28年7月5日	1		
TPG-LPR85YN		LPR85Y-7000223 平成27年3月17日	1		
	(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年3月11日～平成29年6月20日	(計2,885台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。