

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月26日

リコール届出番号	4130	リコール開始日	平成29年10月27日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	後写鏡（ドアミラー）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアミラーにおいて、ミラースイッチ内部の可動接点の表面処理が不適切なため、当該スイッチ操作時に可動接点が摩耗し、摩耗粉が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗粉が堆積して酸化し接触抵抗が増大することで、走行中または停車中にドアミラーが格納するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ドアミラースイッチを対策品と交換する。			
不具合件数	122件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4130のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-RC1	「オデッセイ」	RC1-1000055～RC1-1040947 平成25年10月10日～平成27年1月16日	40,856		
			RC1-1100006～RC1-1127002 平成27年1月16日～平成29年8月30日	26,996		
			RC1-5000003～RC1-5000035 平成25年12月6日～平成26年12月17日	33		
			RC1-5100001～RC1-5100047 平成27年2月3日～平成29年7月26日	47		
	DBA-RC2		RC2-1000026～RC2-1004128 平成25年10月10日～平成26年12月24日	4,091		
			RC2-1100003～RC2-1103438 平成27年1月16日～平成29年8月25日	3,436		
			RC2-5000001～RC2-5000018 平成25年12月20日～平成26年12月8日	18		
			RC2-5100001～RC2-5100020 平成27年1月30日～平成29年8月10日	20		
	DAA-RC4			RC4-1000048～RC4-1030222 平成28年1月18日～平成29年8月28日	30,175	
	DAA-RU3		「VEZEL」	RU3-1000048～RU3-1079566 平成25年12月9日～平成27年4月16日	47,400	
RU3-1100002～RU3-1132435 平成27年4月17日～平成28年2月13日		22,836				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DAA-CR6	「アコード ハイブリッド」	CR6-1000038～CR6-1018478 平成25年5月22日～平成27年1月6日	18,441	
			CR6-1100001～CR6-1103276 平成27年1月21日～平成28年3月28日	3,276	
	DAA-FR4	「JADE」	FR4-1000071～FR4-1015547 平成27年1月27日～平成29年2月25日	15,477	
	DBA-FR5		FR5-1000027～FR5-1004494 平成27年5月18日～平成29年2月25日	4,468	
	DAA-CR7	「アコード」	CR7-1000033～CR7-1004504 平成28年4月20日～平成29年2月27日	4,452	
	DLA-CR5	「アコード プラグイン ハイブリッド」	CR5-1000026～CR5-1000254 平成25年5月22日～平成27年1月7日	229	
CR5-1100001～CR5-1100010 平成27年2月4日～平成27年2月4日			10		
(計9型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月22日～平成29年8月30日	(計222,261台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。