

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年11月9日

改善対策届出番号	535	改善対策開始日	平成29年11月9日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	原動機（エアクリーナボックス）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアクリーナボックスにおいて、ブローバイガス通路の成型設備が不適切なため、ブローバイガス通路に樹脂の膜が残り、貫通していないものがある。そのため、エンジン回転を上げると、燃焼室から漏れたブローバイガスにより、クランクケースの内圧が上昇し、ヘッドカバーガスケットが一部外れ、エンジンオイルが漏れるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、ブローバイガス通路の貫通状態を点検し、貫通していない場合は、良品のエアクリーナボックスに交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	2BJ-JA43	「スーパーカブ 110 MD」	JA43-1000017～JA43-1006874 平成29年8月30日～平成29年10月24日	4,555	郵政専用車両
	2BJ-JA44	「スーパーカブ 110」	JA44-1000019～JA44-1000323 平成29年10月13日～平成29年10月30日	228	
	2BJ-JA42	「スーパーカブ 110 プロ」	JA42-1000011～JA42-1000114 平成29年8月30日～平成29年10月18日	64	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年8月30日～平成29年10月30日	(計4,847台)	

【注意事項】
 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。