

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>		

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 12 月 1 日

リコール届出番号	4144	リコール開始日	平成 29 年 12 月 1 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役 CEO 益子 修		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターまたはエアバッグモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4144 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-0900760～CV1W-1102963 平成 25 年 1 月 7 日～平成 28 年 2 月 19 日	26,562 台	
	DBA-CV2W		CV2W-0900101～CV2W-1100354 平成 25 年 1 月 7 日～平成 28 年 2 月 16 日	5,006 台	
	DBA-CV5W		CV5W-0900101～CV5W-1100387 平成 25 年 1 月 7 日～平成 28 年 2 月 15 日	5,968 台	
	DBA-V83W	「パジェロ」	V83W-0600136～V83W-1000128 平成 25 年 1 月 8 日～平成 29 年 1 月 31 日	413 台	
	LDA-V88W		V88W-0600130～V88W-1000150 平成 25 年 1 月 7 日～平成 29 年 1 月 26 日	692 台	
	DBA-V93W		V93W-0600237～V93W-1000160 平成 25 年 1 月 7 日～平成 29 年 1 月 25 日	901 台	
	LDA-V98W		V98W-0600421～V98W-1000330 平成 25 年 1 月 7 日～平成 29 年 1 月 30 日	4,976 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備考
	CBA-HA1W	「アイ」	HA1W-1500524～HA1W-1500695 平成 25 年 1 月 7 日～平成 25 年 4 月 18 日	171 台	
	DBA-HA1W		HA1W-1601123～HA1W-1601570 平成 25 年 1 月 10 日～平成 25 年 4 月 25 日	448 台	
	ZAA-HA4W	「i-MiEV」	HA4W-0000201～HA4W-0101114 平成 25 年 10 月 28 日～平成 28 年 6 月 15 日	1,687 台	
	(計10型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年1月7日～平成29年1月31日	(計46,824台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。