


## 改善箇所説明図

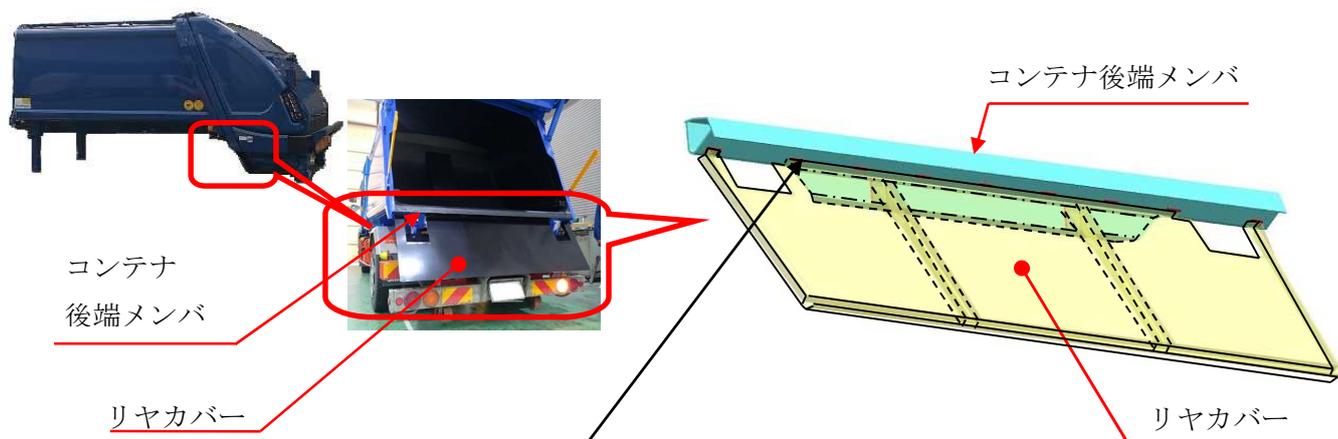

### 基準不適合発生箇所

脱着装置付コンテナ専用車の塵芥収集用コンテナにおいて、後端メンバとリヤカバーの溶接が不適切なため、走行時の振動等により、当該溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、リヤカバーが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。


### 改善の内容

全製品、溶接状態を点検し、溶接に不備のあるものは追加で溶接を実施し、加えて、後端メンバとリヤカバー間にブラケット材を追加し、ボルト締結を追加する。


### 識 別

改善実施済コンテナには製造銘板部に No.4161 のステッカーを貼付する。

### 【改善前】

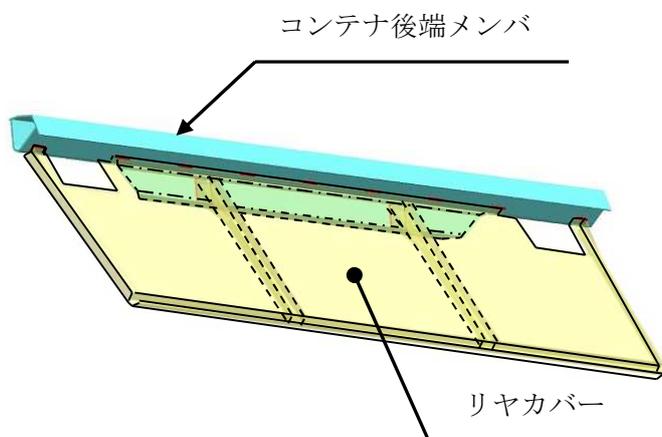

### 【改善後】

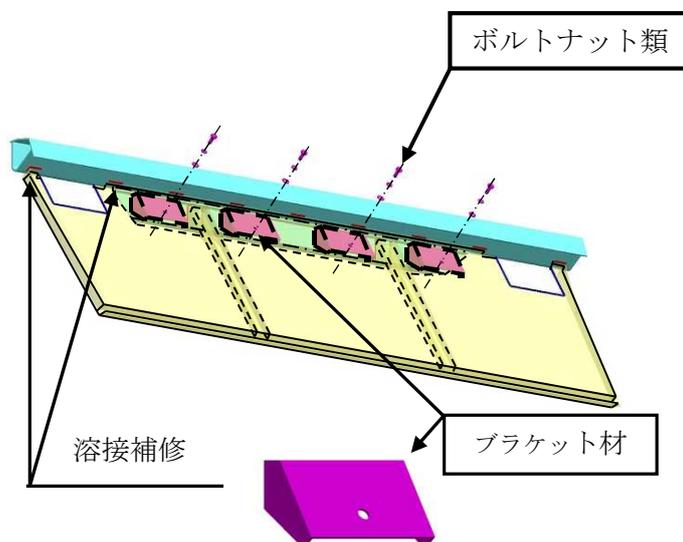

注:  は追加する部品を示す。