


改善箇所説明図

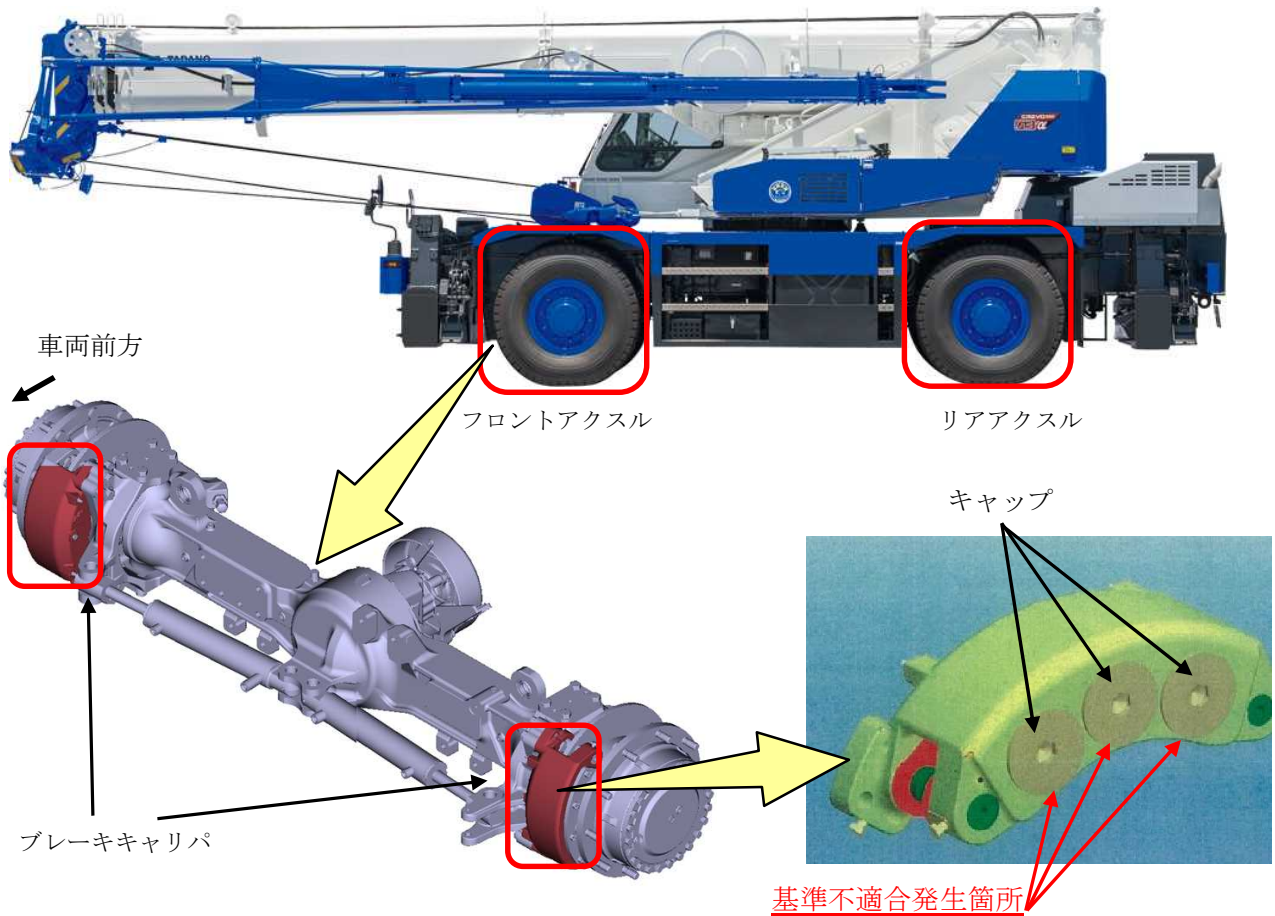

ホイール・クレーンの制動装置において、ブレーキキャリアの製造が不適切なため、キャップの締め付けトルクが低く、ブレーキを作動させる際の液圧でキャップが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、キャップ部のシール効果が低下して、ブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキキャリアのキャップを、適切なトルクで締付ける。なお、ブレーキ液の漏れ、または、キャップに緩みが生じている場合は、Oリングを新品に交換する。

識別：所定位置の白色マーキングにより識別する。