

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年2月8日

リコール届出番号	4193	リコール開始日	平成30年2月8日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	窓ふき器(フロントワイパー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントワイパーにおいて、フロントデッキ部の防水構造が不適切なため、フロントデッキガーニッシュとウインドシールドガラスの間から伝った水がワイパーモーターとワイパーリンクのジョイント部に浸入することにより、ジョイント部内部に錆が発生し異常摩耗を起こすことがある。そのため、最悪の場合、ワイパーモーターとワイパーリンクのジョイント部が外れ、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントワイパーリンクのロッドを対策品と交換し、ワイパーモーターのボールジョイントを新品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4193のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA3W	「RVR」	GA3W-0000101～GA3W-0100153 平成22年2月8日～平成24年9月10日	18,273台	
	DBA-GA4W		GA4W-0100101～GA4W-0501877 平成23年10月3日～平成28年4月1日	13,755台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年2月8日～平成28年4月1日	(計 32,028台)	

備考：本届出は、平成28年11月1日付け届出番号「3926」にてリコール届出を行ったものであるが、継続調査の結果、他車種において同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、リコールを実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。