

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年02月20日

リコール届出番号	外-2597	リコール開始日	平成30年02月20日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 http://www.fcagroup.jp/
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (エアバッグコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足しているため、衝突時にバッテリー配線が断線した際、断線の影響で生じる電気ノイズにより、ユニット内の電子基板が損傷することがある。そのため、衝突時にエアバッグの展開および、シートベルトプリテンショナーが作動せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2597 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-MK49	「ジープ・コンパス」	1C4NJCDA0CD524186～1C4NJCFAXED924238 平成23年11月30日～平成26年09月04日	2712台	
クライスラー	ABA-MK4924	「ジープ・コンパス」	1C4NJDDB0ED576709～1C4NJDHDXED923862 平成25年06月14日～平成26年09月04日	1190台	
クライスラー	ABA-MK74	「ジープ・パトリオット」	1C4NJRDB0CD691496～1J4N74GBXBD299762 平成22年01月11日～平成24年08月01日	2457台	
クライスラー	ABA-MK7420	「ジープ・パトリオット」	1C4NJPDA0CD524194～1C4NJPDAXCD714830 平成23年11月29日～平成24年09月05日	720台	
	(計4型式)	(計2車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成22年01月11日～平成26年09月04日	(計7079台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。