

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年03月08日

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| リコール届出番号 | 外-2619 | リコール開始日 | 平成30年03月08日 |
| 届出者の氏名又は名称 | FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム | 製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ： | アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 http://www.fcagroup.jp/ |
| 不具合の部位(部品名) | 電気装置 (オルタネータ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電気装置において、オルタネータの設計が不適切なため、整流器の電気容量が不足しているものがある。そのため、整流器が発熱し、そのままの状態で使用を続けると、整流器が損傷してバッテリーに電源が供給できず、警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、オルタネータを対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 7件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2619 ステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|-----------|---------------------|--|------------|--------------|
| クライスラー | ABA-WK36 | 「ジープ・グランド チェロキー」 | 1C4RJFEG0CC110384～1C4RJFFGXCC172230 平成23年10月22日～平成25年05月30日 | 1507台 | 電動油圧 パワステ |
| クライスラー | ABA-WK36A | 「ジープ・グランド チェロキー」 | 1C4RJFEG0CC319933～1C4RJFGGXCC356761 平成23年10月22日～平成25年05月30日 | 1028台 | 電動油圧 パワステ |
| クライスラー | ABA-LX36 | 「300」 | 2C3CCATG0DH523897～2C3CCAYGDXH662573 平成24年07月03日～平成25年08月26日 | 1396台 | |
| | (計3型式) | (計2車種) | (輸入期間全体の範囲) 平成23年10月22日～平成25年08月26日 | (計3931台) | |

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。