

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月6日

リコール届出番号	外-2636	リコール開始日	平成30年4月6日
届出者の氏名又は名称	Andrew Palmer Chief Executive Officer Aston Martin Lagonda Limited 問い合わせ先： アストンマーティン東京 03-5643-0033 アストンマーティン名古屋八光 052-353-8555 アストンマーティン大阪八光 06-6531-0078 アストンマーティン広島 082-255-0070 アストンマーティン福岡 092-611-8889		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、電気配線の配線設計が不適切なため、電動シートのボディコントロールユニットの初期設定を行わなかった場合、シートスライド範囲が設定値を超え、シートのスライド機構が電気配線と接触することがある。そのため、電気配線の被覆が損傷し、シート内部のアース線に過大な電気が流れ、アース線が焼損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両の電気配線を点検し、被覆に損傷のないものは、配線ブロックを取り付け電気配線を固定する。また、被覆に損傷があるものは、損傷の程度により絶縁テープにより補修もしくは、新品に交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車にはその旨を点検整備記録簿に記載し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2636ステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール 対象車 の台数	備考
アストン マーティン	不明	「DBS ケーペ」 「DBS ヴォランテ」	SCFAB05DJ9GE00074～SCFFCCBD0CGE03382 平成20年3月17日 ～ 平成24年9月10日	77 台	
		「DB9 ケーペ」 「DB9 ヴォランテ」	SCFAC01AJ5GA00036～SCFFCAEM8GGA17041 平成16年7月14日 ～ 平成27年11月11日	544 台	
		「ヴァイレーシユケーペ」 「ヴァイレーシユヴォランテ」	SCFFCECNJCGG13474～SCFFDECNJCGG14608 平成23年5月26日 ～ 平成24年9月7日	40 台	
	ABA- AM301	「ヴァンキッシュ・ケーペ」	SCFKMCEUJFGJ02097～SCFKMCEUJFGJ02535 平成26年10月27日 ～ 平成27年6月15日	3 台	
	(計2型 式)	(計 4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年7月14日～平成27年11月11日	(計 664 台)	