

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年4月19日

改善対策届出番号	542	改善対策開始日	平成30年4月20日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（プリクラッシュセーフティセンサ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	衝突回避支援システムにおいて、プリクラッシュセーフティセンサの夜間作動プログラムが不適切なため、夜間のカメラ映像が使用できず反射レーザーデータのみでの作動となり、前方車両を正しく検出できなくなることがある。そのため、夜間走行中の衝突被害軽減ブレーキ性能が低下するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、夜間作動プログラムを修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-NHP10 DAA-NHP10H	「アケア」	NHP10-6734764～NHP10-6736967 平成30年4月2日～平成30年4月9日	159	Toyota Safety Sense 装着車
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月2日～平成30年4月9日	(計159台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。