


改善箇所説明図

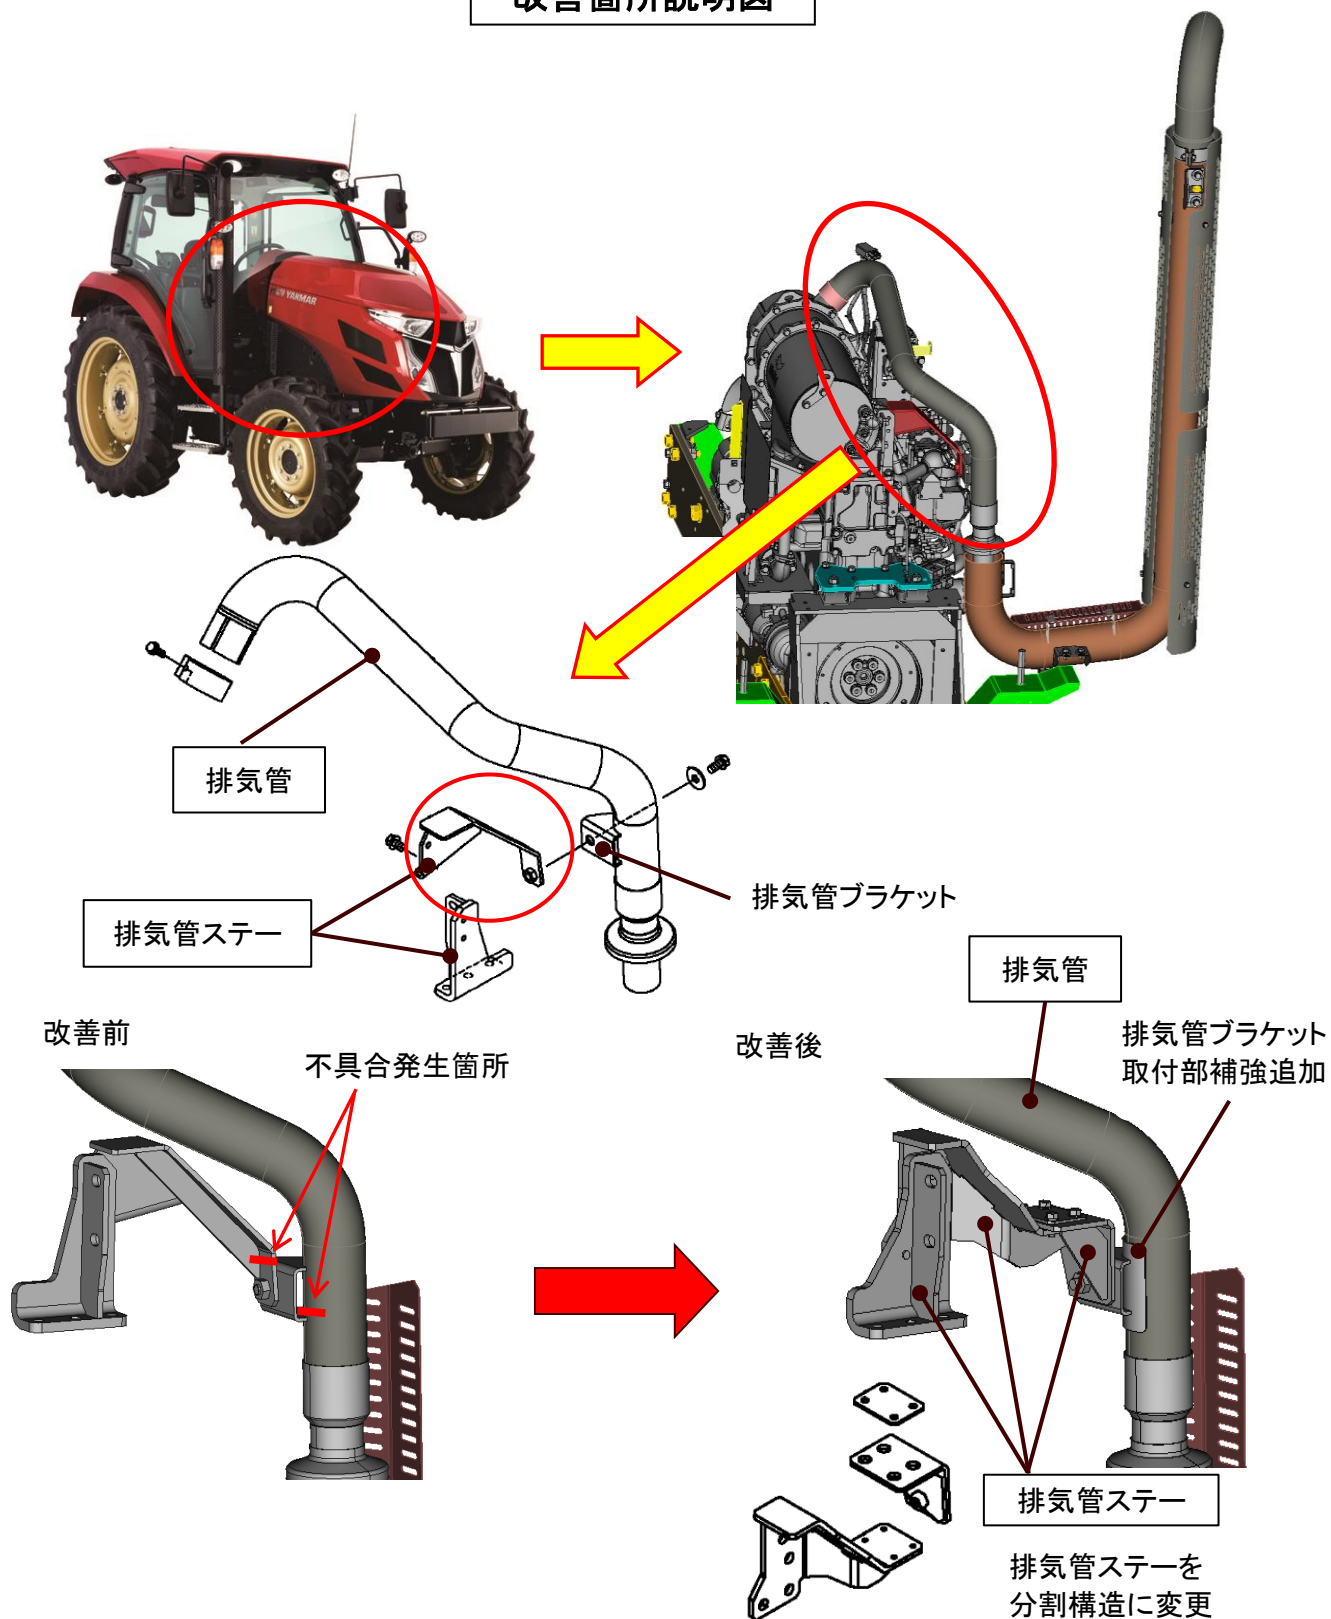

不具合発生箇所

排気管をエンジンに固定する排気管ステーの取付構造が不適切なため、排気管ステー取付穴が排気管ブラケット取付穴と合わない状態で無理に組み付けたものがある。そのため、エンジンの振動で排気管が振れてステー取付部及び排気管ブラケット取付部が過大な応力を受けて損傷し、最悪の場合、排気管に亀裂が生じて排気ガスが漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、排気管ステー及び排気管を対策品に交換する。

交換部品を示す。

識別

排気管ステーの形状で識別