

改善箇所説明図



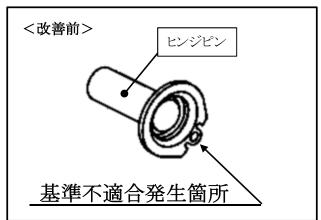

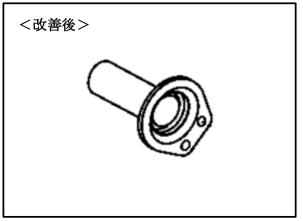

注: は交換部品を示す。

低床ダンプ仕様の荷台において、荷台を支持するヒンジピンを固定する構造が不適切なため、 ダンプ操作によって固定ボルトが緩むことがある。そのため、異音が発生し、そのままの状態で 使用を続けると、最悪の場合、当該ヒンジピンが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ヒンジピンを対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内車台番号打刻の車両左側に黄色ペイントを塗布する。