


改善箇所説明図

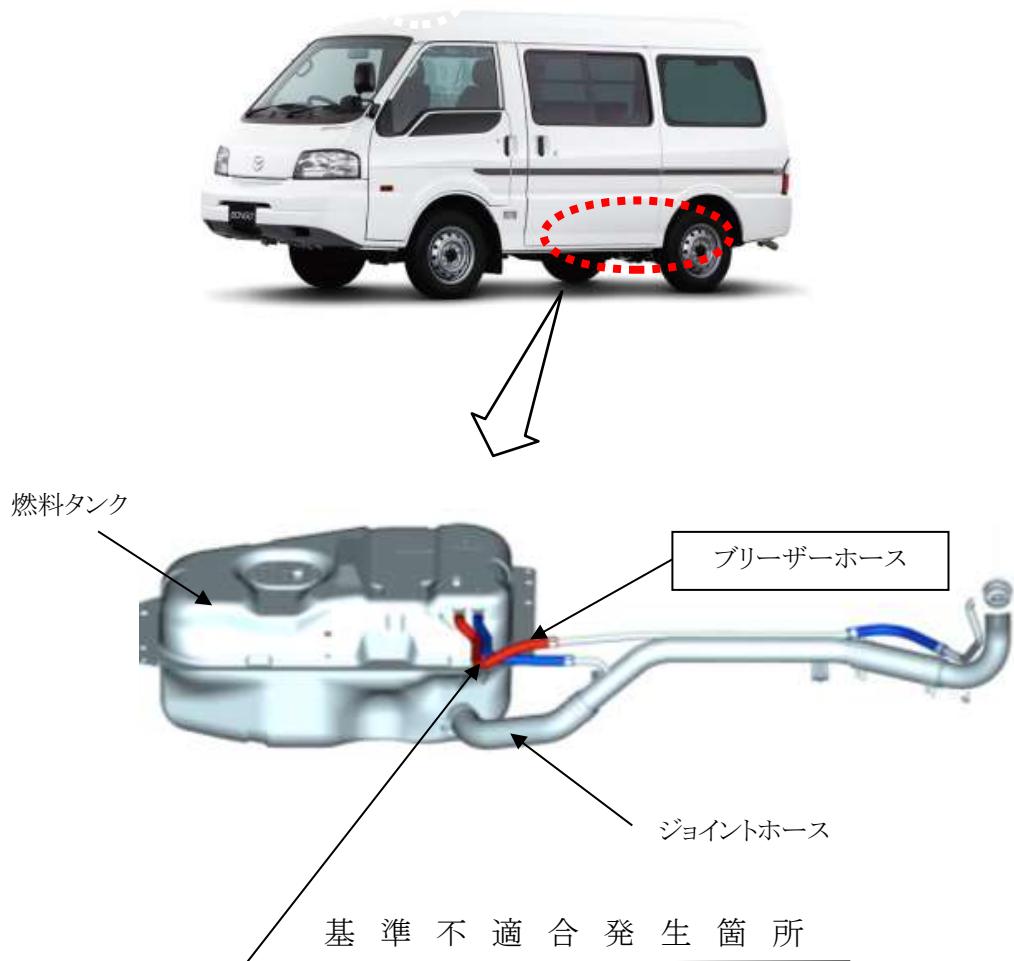

燃料タンクのブリーザーホース（給油時に燃料タンク内の空気を逃がすホース）において、当該ホースの材質が不適切なため、排気系の熱影響によりホースが劣化し亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーザーホースを対策品と交換する。

識別：燃料タンクのジョイントホースに白ペンを塗布する。

注) [] は、交換する部品を示す。