


改善箇所説明図②

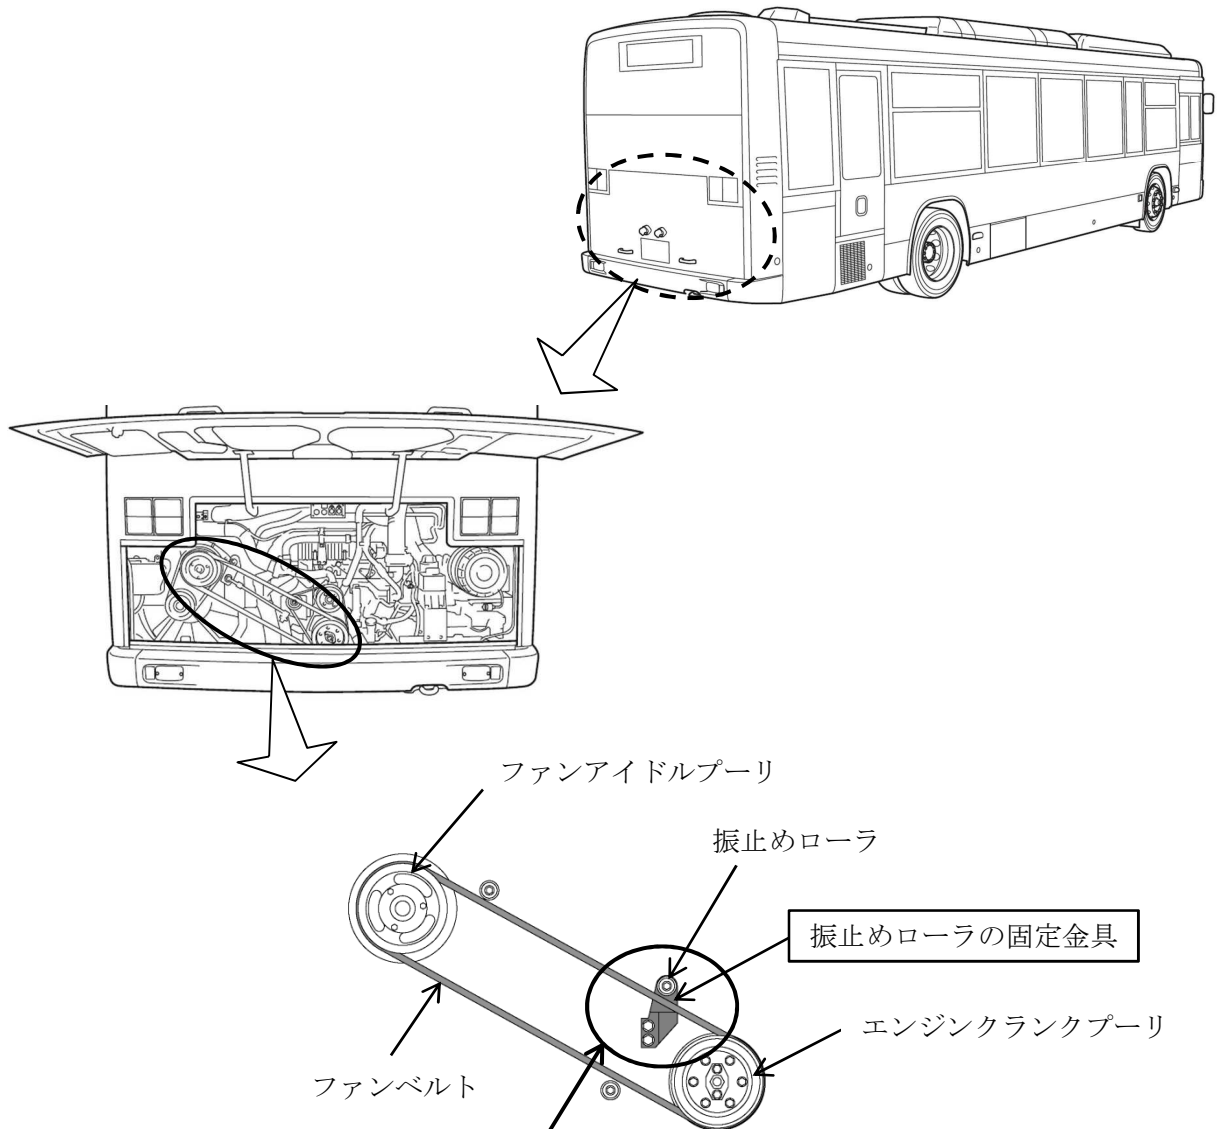

基準不適合発生箇所

注： は交換する部品を示す。

大型ハイブリッド路線バスにおいて、エンジンクランクプーリ上部にあるファンベルトの振止めローラを固定する金具の強度が不足しているため、エンジン振動により当該金具が共振して折損するものがある。そのため、走行中に当該金具とローラが脱落するおそれがある。

改善の内容：

全車両、ファンベルトの振止めローラの固定金具を対策品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。