

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年6月28日

改善対策届出番号	543	改善対策開始日	平成30年6月29日	
届出者の氏名又は名称	五羊－本田摩托（広州）有限公司 総経理 松崎 茂 製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊－本田摩托（広州）有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、燃料蒸発ガス排出抑止装置（キャニスタ）につながるセパレータの位置が不適切なため、燃料満タン時に発進を繰り返すなど燃料タンク内で燃料の液面が揺れた際に、当該セパレータからキャニスタに燃料が流入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃焼室内に過濃な混合気が吸入され、エンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換するとともに、キャニスタを新品と交換する。なお、燃料タンクの交換に伴い、シート、ポンプカバー、ドレンチューブを形状変更品と交換する。			
不具合件数	8件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	2BJ-JA09	「ベンリイ110」 「ベンリイ110プロ」	JA09-1200019～JA09-1200546 平成29年9月14日～平成29年12月11日	491	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月14日～平成29年12月11日	(計491台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。