


改善箇所説明図

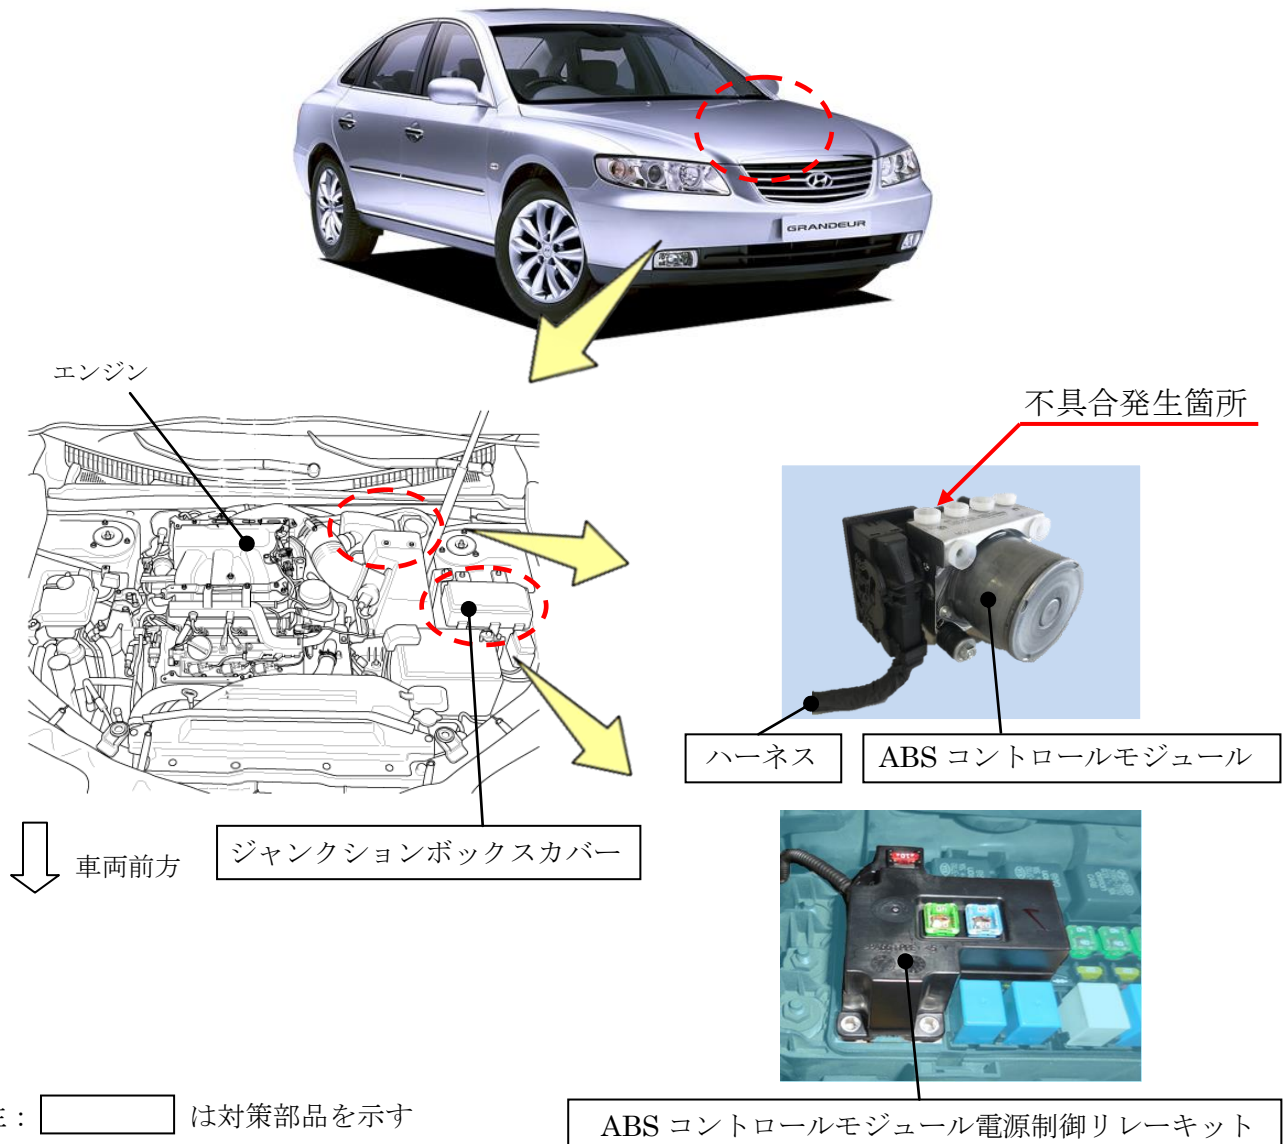

ABS コントロールモジュールの防水対策が不適切なため、高圧洗浄等により当該モジュール内部に水が浸入することがある。そのため、当該モジュール内部に溜まった水により電気回路が短絡し、ABS 警告灯が点灯してABS 機能が損なわれ、最悪の場合、短絡により火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、以下の措置を実施する。

- ① 当該モジュールを点検し、損傷が認められる場合は、当該モジュール及びハーネスを新品に交換する。
- ② 当該モジュールの接合部に、シーリングを施す。
- ③ ジャクションボックスに、ABS コントロールモジュール電源制御リレーキットを追加し、ジャクションボックスカバーを対策品に交換する。

識別：運転者席ドア開口部のドアロックストライカー下に黄色シールを貼付ける。