

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月5日

リコール届出番号	4289	リコール開始日	平成30年7月6日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-DCコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	減速エネルギー回生システム（i-ELOOP）を搭載した車両において、DC-DCコンバータの制御プログラムが不適切なため、電気回路が故障した場合にi-ELOOP警告灯点灯およびi-stop警告灯が点滅するとともに、通電停止のためのバイパスモードが作動するが、プッシュボタンスタートを押して電源ポジションをOFFにした際、解除することがある。そのため、そのまま使用を続けると、DC-DCコンバータ内部の電気回路がショートし、充電不良となりバッテリーが上がり、エンジンが停止するおそれがある。または、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御コンピュータを点検し、点検の結果、DC-DCコンバータに異常がある場合はDC-DCコンバータを新品と交換し、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。異常がない場合は、DC-DCコンバータおよびエンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	7件	事故の有無	5件（部分焼損）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4289のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LDA-DJ5AS	「デミオ」	DJ5AS-100012～DJ5AS-301677 平成26年11月4日～平成29年4月24日	947	
	LDA-DJ5FS		DJ5FS-100032～DJ5FS-307302 平成26年8月5日～平成29年4月17日	2,624	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LDA-DK5AW	「CX-3」	DK5AW-100216～DK5AW-202486 平成 27 年 2 月 2 日～平成 29 年 4 月 11 日	1,723	
	LDA-DK5FW		DK5FW-100558～DK5FW-206033 平成 27 年 2 月 2 日～平成 29 年 4 月 17 日	1,941	
	DBA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-100066～ND5RC-115343 平成 27 年 3 月 5 日～平成 29 年 4 月 12 日	4,658	
	DBA-NDERC		NDERC-100018～NDERC-103275 平成 28 年 10 月 25 日～平成 29 年 4 月 13 日	3,212	
	(計 6 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 8 月 5 日～平成 29 年 4 月 24 日	(計 15,105 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。