

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 10 月 19 日

リコール届出番号	外-2741	リコール開始日	平成 30 年 10 月 19 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワーディストリビューションボックスとバッテリーを接続するバッテリープラスケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するものがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するためケーブルを固定する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報および市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-外-2741 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-VL18	「BMW X1 sDrive 18i」	WBAVL32040VP92343 ~ WBAVL32000VP93716 平成 23 年 6 月 16 日 ~ 平成 23 年 8 月 11 日	914	
	ABA-VL25	「BMW X1 xDrive 25i」	WBAVL52020VP33481 ~ WBAVL52020VP33786 平成 23 年 6 月 16 日 ~ 平成 23 年 8 月 10 日	294	
	ABA-VA40	「BMW M3 セダン」	WBSVA92010E040023 ~ WBSVA92000E040594 平成 19 年 12 月 3 日 ~ 平成 20 年 7 月 30 日	101	
			WBSVA92060E197501 ~ WBSVA92030E198069 平成 20 年 9 月 12 日 ~ 平成 21 年 11 月 20 日	210	
	ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSWD92010PY34021 ~ WBSWD92040PY38998 平成 19 年 5 月 22 日 ~ 平成 21 年 10 月 15 日	670	
WBSWD920X0P389018 ~ WBSWD92020P389255 平成 21 年 10 月 20 日 ~ 平成 21 年 11 月 18 日			6		
	4 型式	4 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 5 月 22 日 ~ 平成 23 年 8 月 11 日	(計 2,195 台)	

(備考) 本件は、平成 25 年 3 月 12 日付け届出番号「外-1912」、平成 25 年 8 月 30 日付け届出番号「外-1960」、平成 29 年 4 月 24 日付け届出番号「外-2473」で届出したものであるが、対象範囲の拡大・追加が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大・追加し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。