


改善箇所説明図

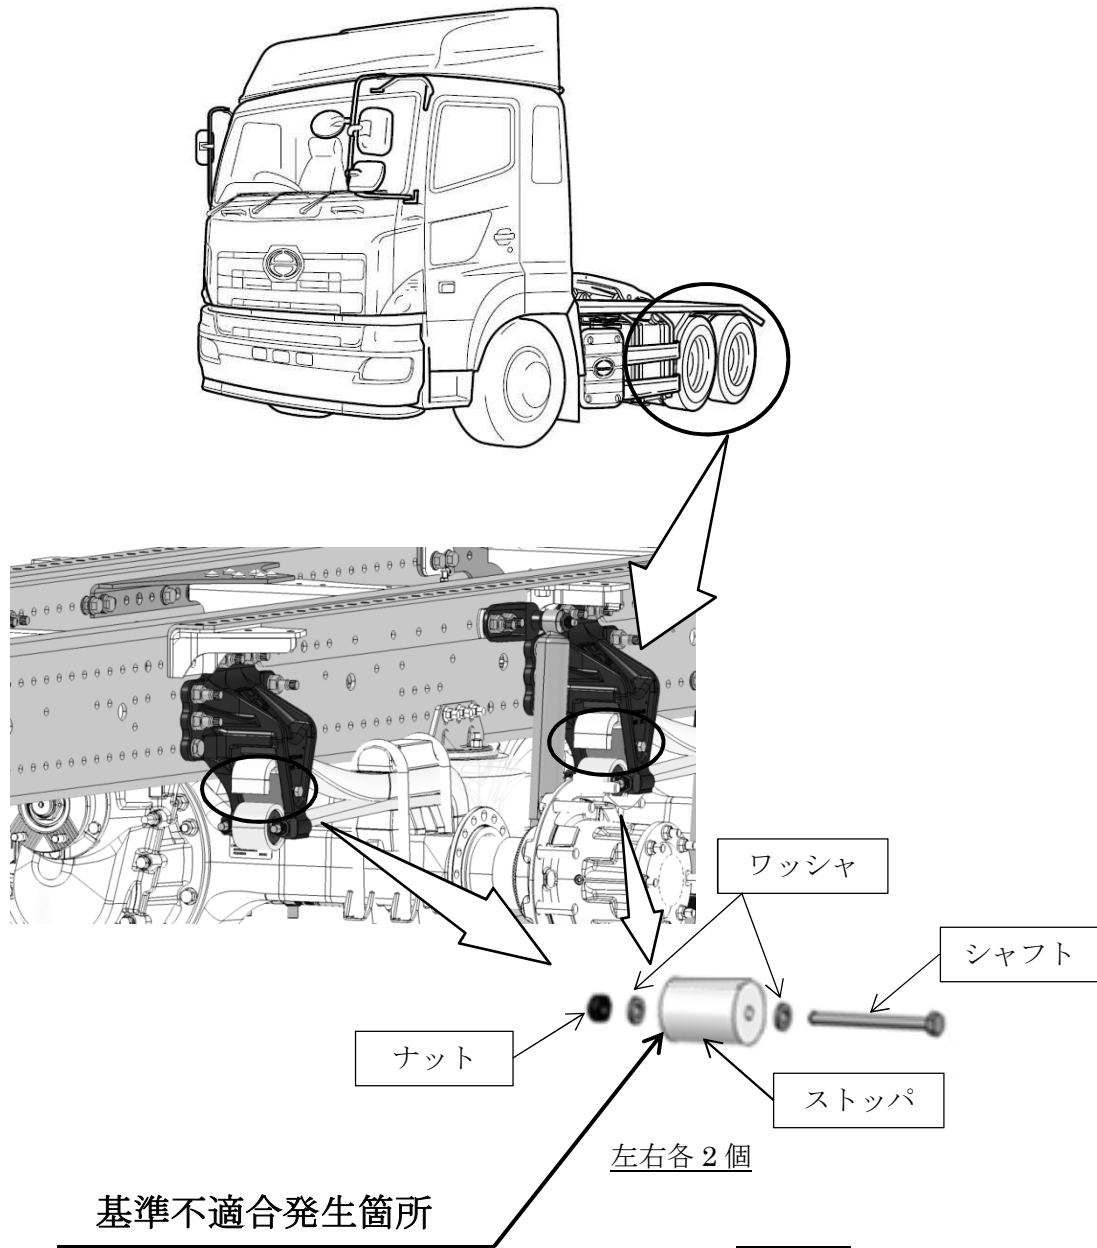

注： は交換する部品を示す。

大型トラックのリーフ・エア併用式サスペンションにおいて、リーフ用ストップの材質が不適切なため、段差乗り越え時等でリーフとストップが接触した際にストップで十分荷重を吸収できず、ストップ固定用シャフトに過大な荷重が加わることがある。そのため、使用過程で当該シャフトが疲労折損し、ストップおよびシャフトが脱落することで、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、リーフ用ストップを対策品に交換する。また、シャフト、ナット、ワッシャを新品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。