


## 改善箇所説明図②

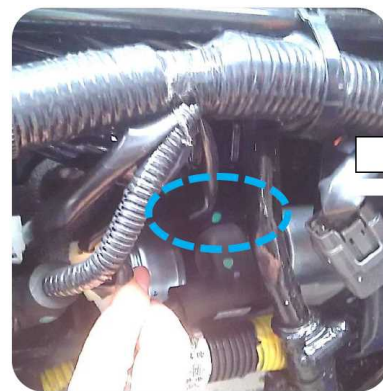


拡大図

### 不具合発生箇所

農耕トラクタのスタータモータにおいて、電源供給配線の端子(ST端子)が設計されたものと異なり、強度が不足しているため、加工時および組付け時に端子部に亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、端子部が破損し、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、電源供給配線をST端子部で切断し、正規品の端子を組み込んだ対策用リードワイヤを結合する。

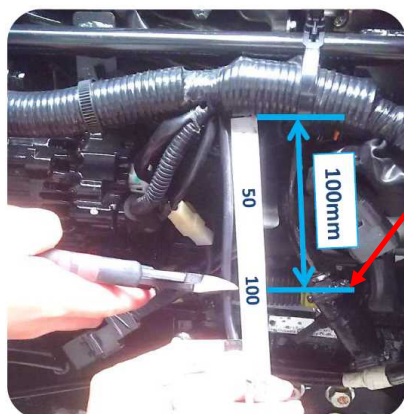

電源供給線を切断する



対策用リードワイヤ

### 識別方法

座席下フレームに「NO. 4349」のステッカーを貼り付け識別する。

