



改善箇所説明図



不具合発生箇所

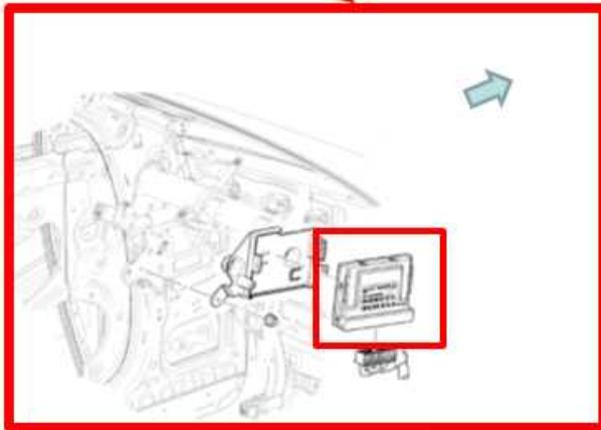

ボディコントロールモジュール
(シートヒーター制御)

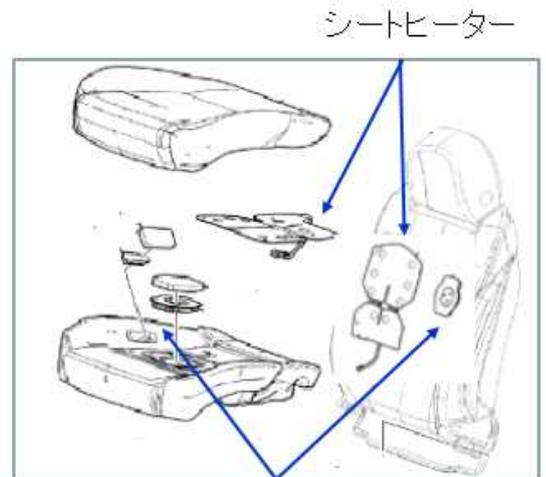

シートベンチレーション

<不具合内容>

運転者席及び助手席において、シートヒーターを制御するボディコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、リモートキーでエンジンを始動させた際に連動して作動するシートヒーターが、一定の時間で停止しないことがある。そのため、シートヒーターが加熱し続け、シート表皮が溶損し、最悪の場合、発煙するおそれがある。

<改善内容>

全車両、ボディコントロールモジュールのプログラムを対策プログラムに書き換える。

<識別方法>

ブレース取付けボルトに白ペイントを塗布する。