

平成30年11月29日  
自動車局 審査・リコール課

### スバルテクニカインターナショナル株式会社による自主改善の実施について

スバルテクニカインターナショナル株式会社から、後付け部品として販売した「バンパーサイドベゼル」を装着した車両において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

#### 記

自主改善開始日	平成30年11月29日（木）
不 具 合 の 内 容	後付け用品であるバンパーサイドベゼルにおいて、設計時の保安基準適否の検証が不十分なため、スバルWRX S4「DBA-VAG」に装着された場合、フロントフォグランプが取り外されている状態にもかかわらず、フロントフォグランプスイッチ操作によりメーター内のインジケータが点灯する。そのため、協定規則第121号に適合せず保安基準不適合となる。
自 主 改 善 の 内 容	スバルWRX S4「DBA-VAG」に後付け用品のバンパーサイドベゼルが装着されている場合、コンビネーションスイッチをフロントフォグランプスイッチ無し用の新品に交換する。
不 具 合 件 数	0件
事 故 の 有 無	無
自 動 車 使 用 者 等 に 周 知 さ せ る た め の 措 置	スバルテクニカインターナショナル株式会社のホームページに掲載し告知を行う。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象車両	自主改善対象数
バンパーサイドベゼル	ST57710VV040	スバルWRX S4「DBA-VAG」に当該後付け用品を装着した車両が対象 後付け用品販売期間 (平成30年7月20日～平成30年10月5日)	54 セット
		合計	54 セット

#### 【問い合わせ先】

スバルテクニカインターナショナル株式会社 商品開発部 認証・品質保証グループ  
住所： 〒181-0015 東京都 三鷹市 大沢 3-9-6  
電話番号： 0422-33-7735  
受付時間： 平日 9:00-17:00