

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年12月6日

リコール届出番号	4396	リコール開始日	平成30年12月6日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先： 代表取締役社長 金花 芳則 カワサキモータースジャパン お客様相談室 TEL 0120-400-819		
不具合の部位（部品名）	制動装置（リヤブレーキホース、リヤホイール回転センサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線の配策作業指示が不適切なため、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線がリヤタイヤと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線が損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある、または、速度計が正しく表示されず、ABSインジケータライトが点灯するとともに、ABSが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤブレーキホース及びリヤホイール回転センサリード線の配策を点検し、配策が誤っている場合は、正しく配策する。なお、リヤブレーキホース、または、リヤホイール回転センサリード線が損傷している場合は、それぞれ新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外販売会社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話あるいはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近にNo. 4396のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	2BL-ZR900C	Z900RS	ZR900C-001820 ~ ZR900C-002935 平成29年10月19日～平成29年11月9日	395台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月19日～平成29年11月9日	(計395台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。