


## 改善箇所説明図②

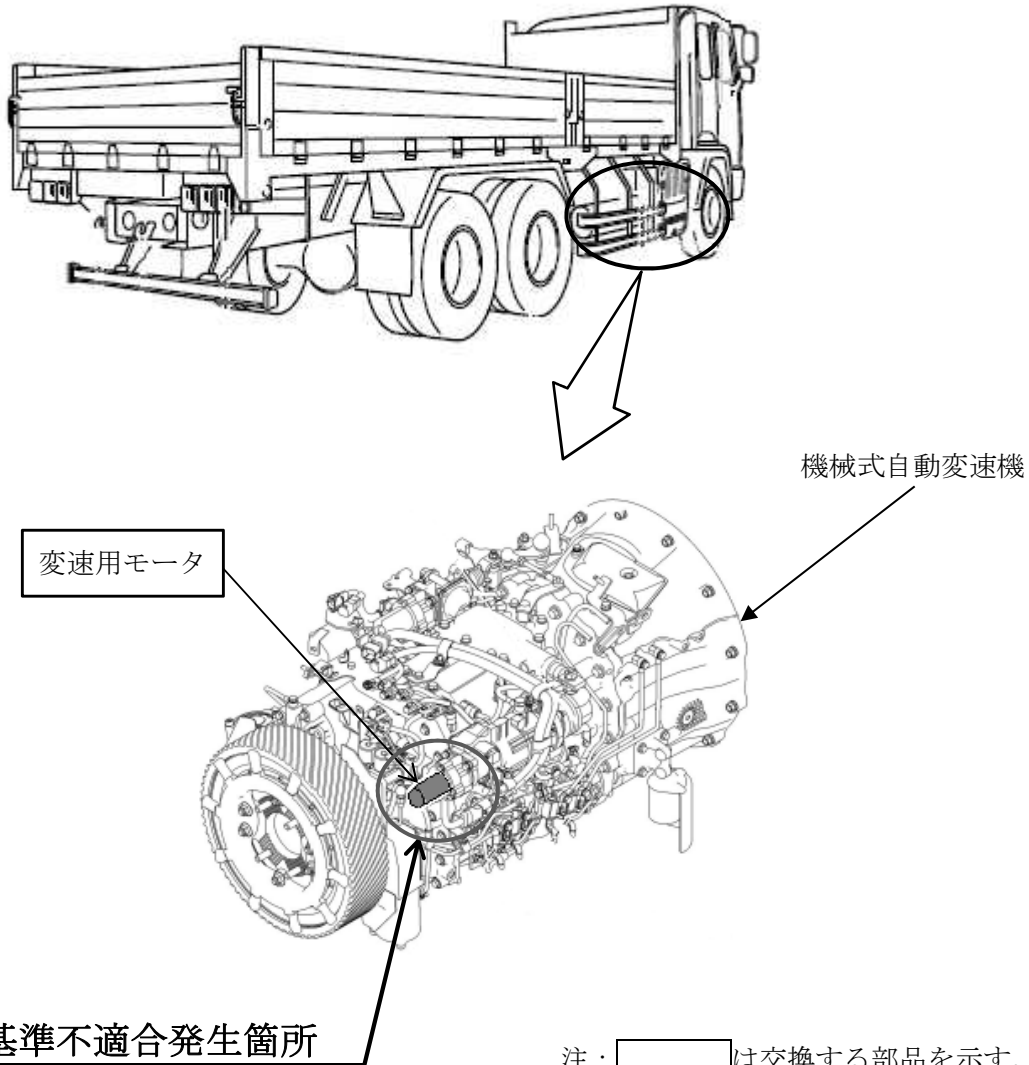

大型トラックの機械式自動変速機において、変速用モータの強度検討が不足していたため、変速終了時に巻線かしめ部に過大な引っ張り力が加わり、変速が繰り返されると巻線が断線することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに変速できなくなり、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、変速用モータを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはネームプレートに黄色ペイントを塗布する。