


②改善箇所説明図

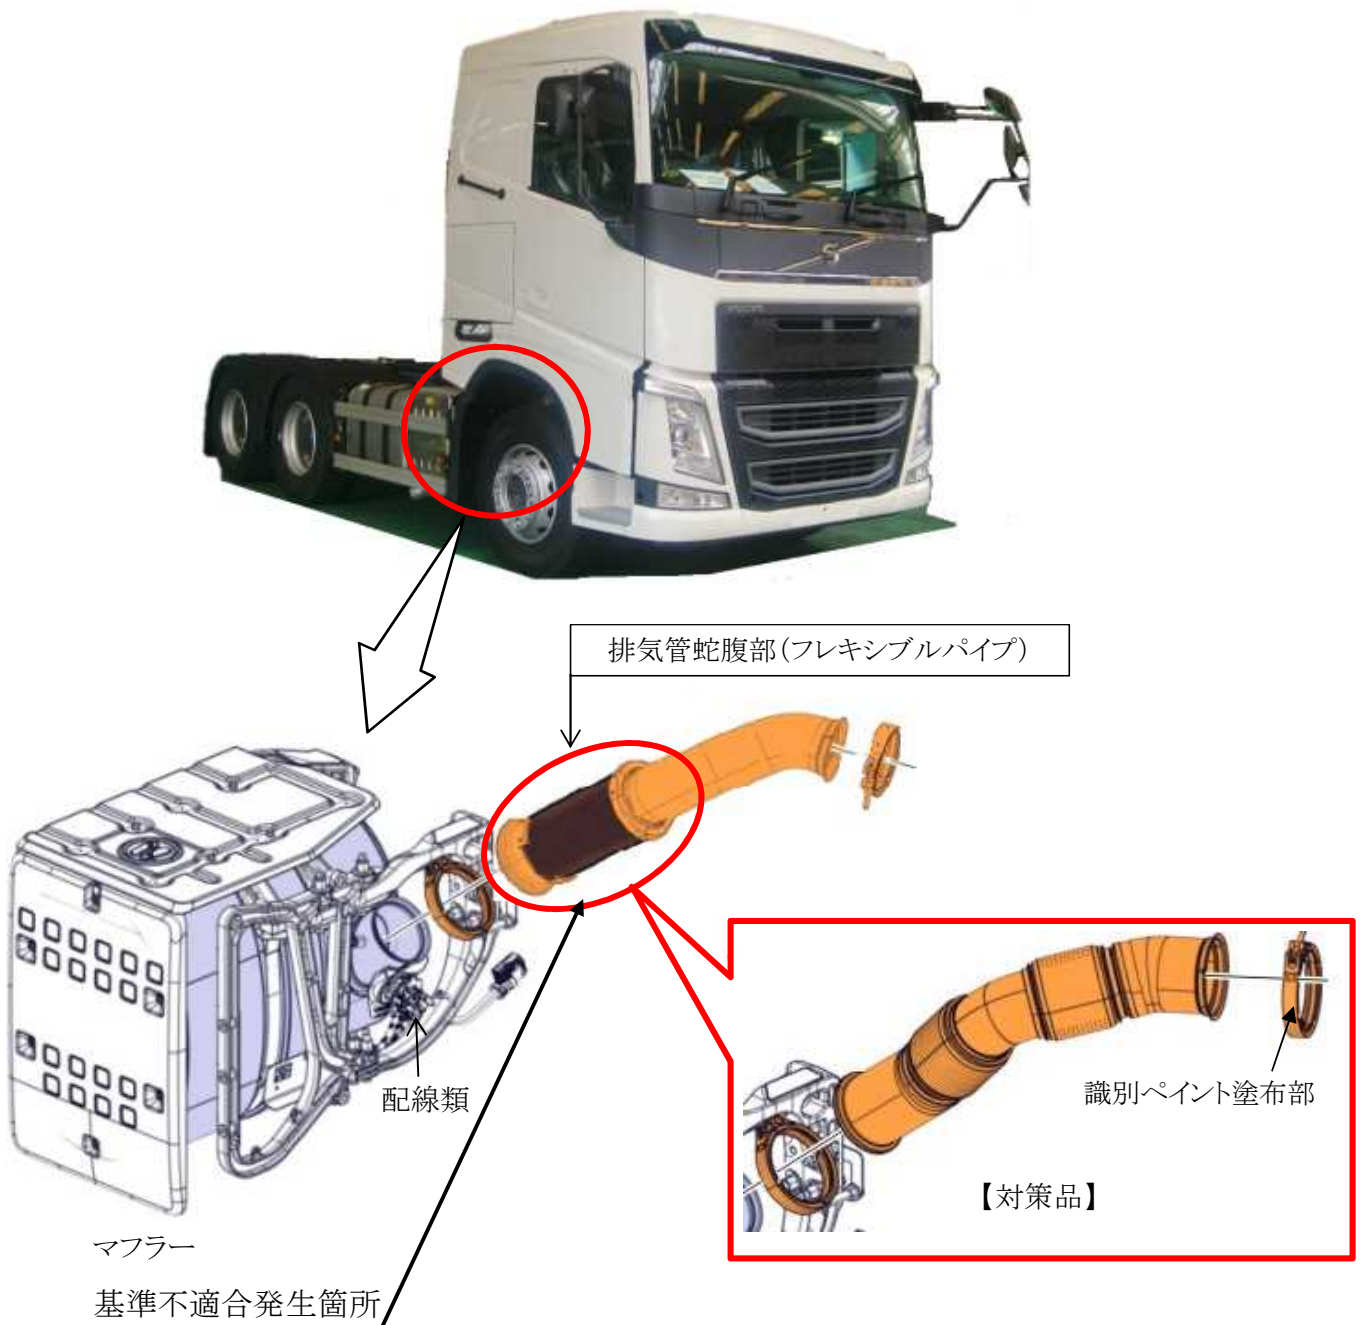

大型トラクタ及びトラックにおいて、排気管における排気管蛇腹部の材質が不適切なため、排気ガス中の成分により蛇腹の繋ぎ目部分が腐食するものがある。そのため、エンジン振動などで当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、排気ガスが漏れ、漏れた排気ガスにより周囲の配線類に損傷を与えるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、排気管蛇腹部を対策品に交換する。なお、蛇腹部周辺を点検し、周辺部品に損傷がある場合は、新品に交換する。

注： は交換する部品を示す。

識別： 上側クランプに白色または黄色のペイントを塗布する。