


改善箇所説明図

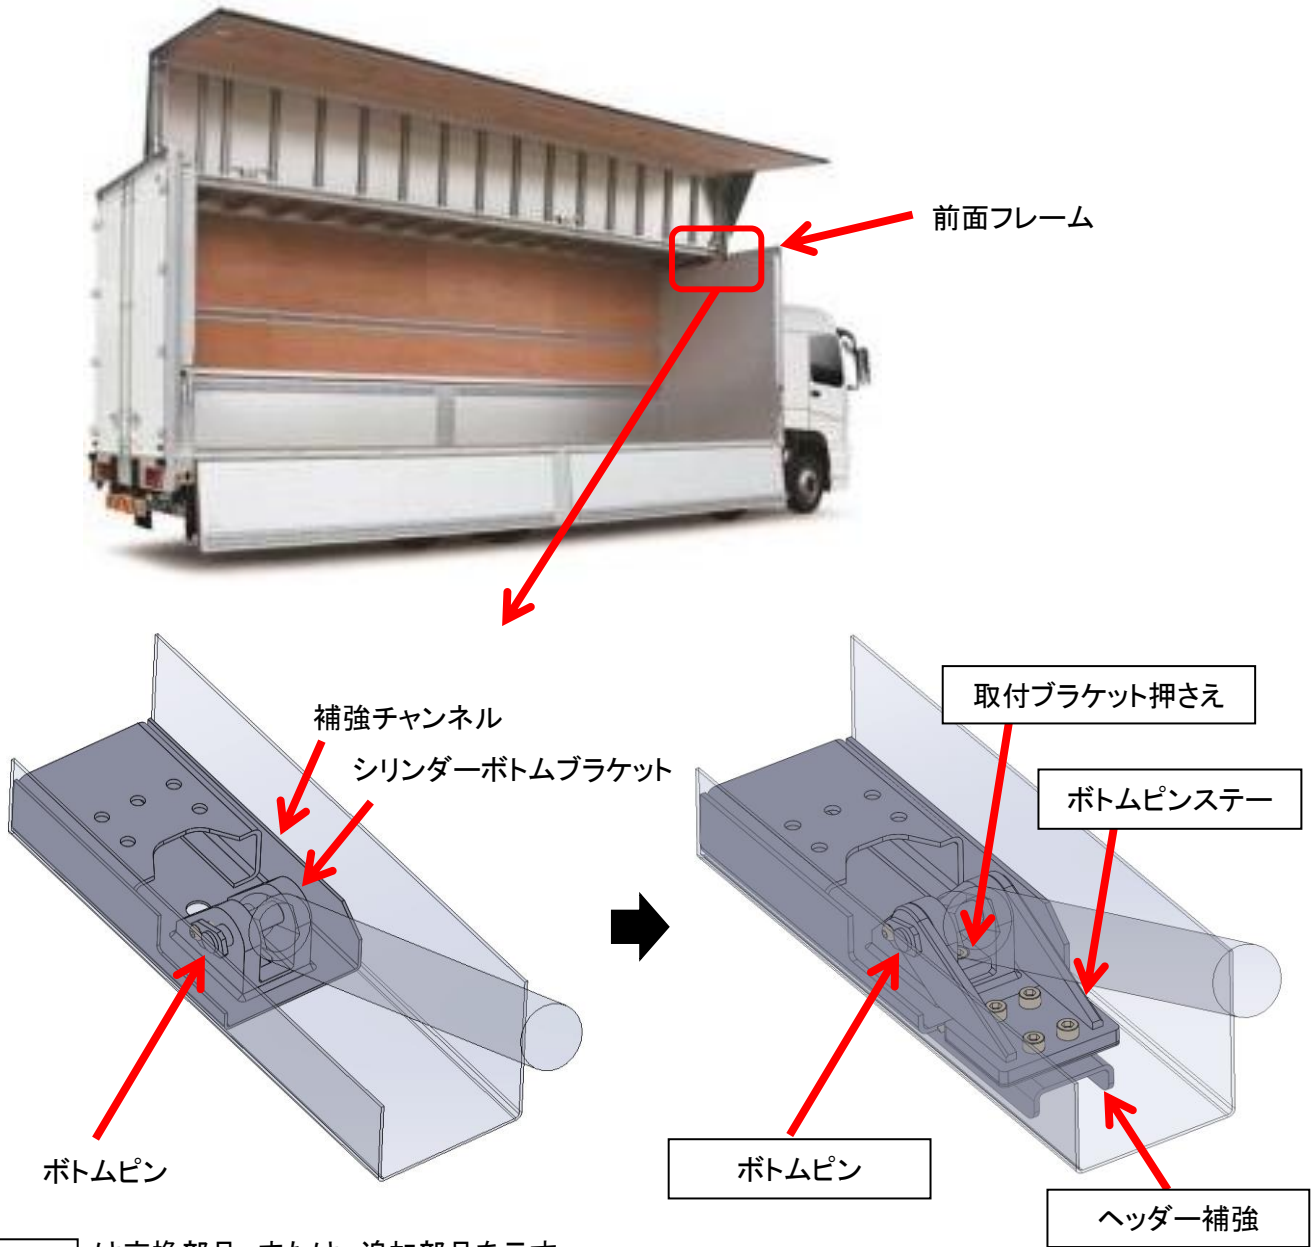

バン型ウイング車の荷台を開閉するための前部シリンダーにおいて、シリンダーボトムブラケット取付部の強度が不足しているため、繰り返し荷台を開閉すると、取付部に亀裂が生じるものがある。そのため、その状態で開閉を繰り返すと、当該ブラケット取付部が破断し、ウイングの開閉ができなくなるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、シリンダーボトムブラケットの取付部の亀裂の有無を確認し、亀裂がないものは、取付ブラケット押さえ、ボトムピンステー、ヘッダー補強を追加し、ボトムピンを新品に交換する。また、亀裂がある場合は、亀裂部を溶接にて補修し、取付ブラケット押さえ、ボトムピンステー、ヘッダー補強を追加し、ボトムピンを新品に交換する。

識別：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4403のステッカーを貼付けする。