


改善箇所説明図

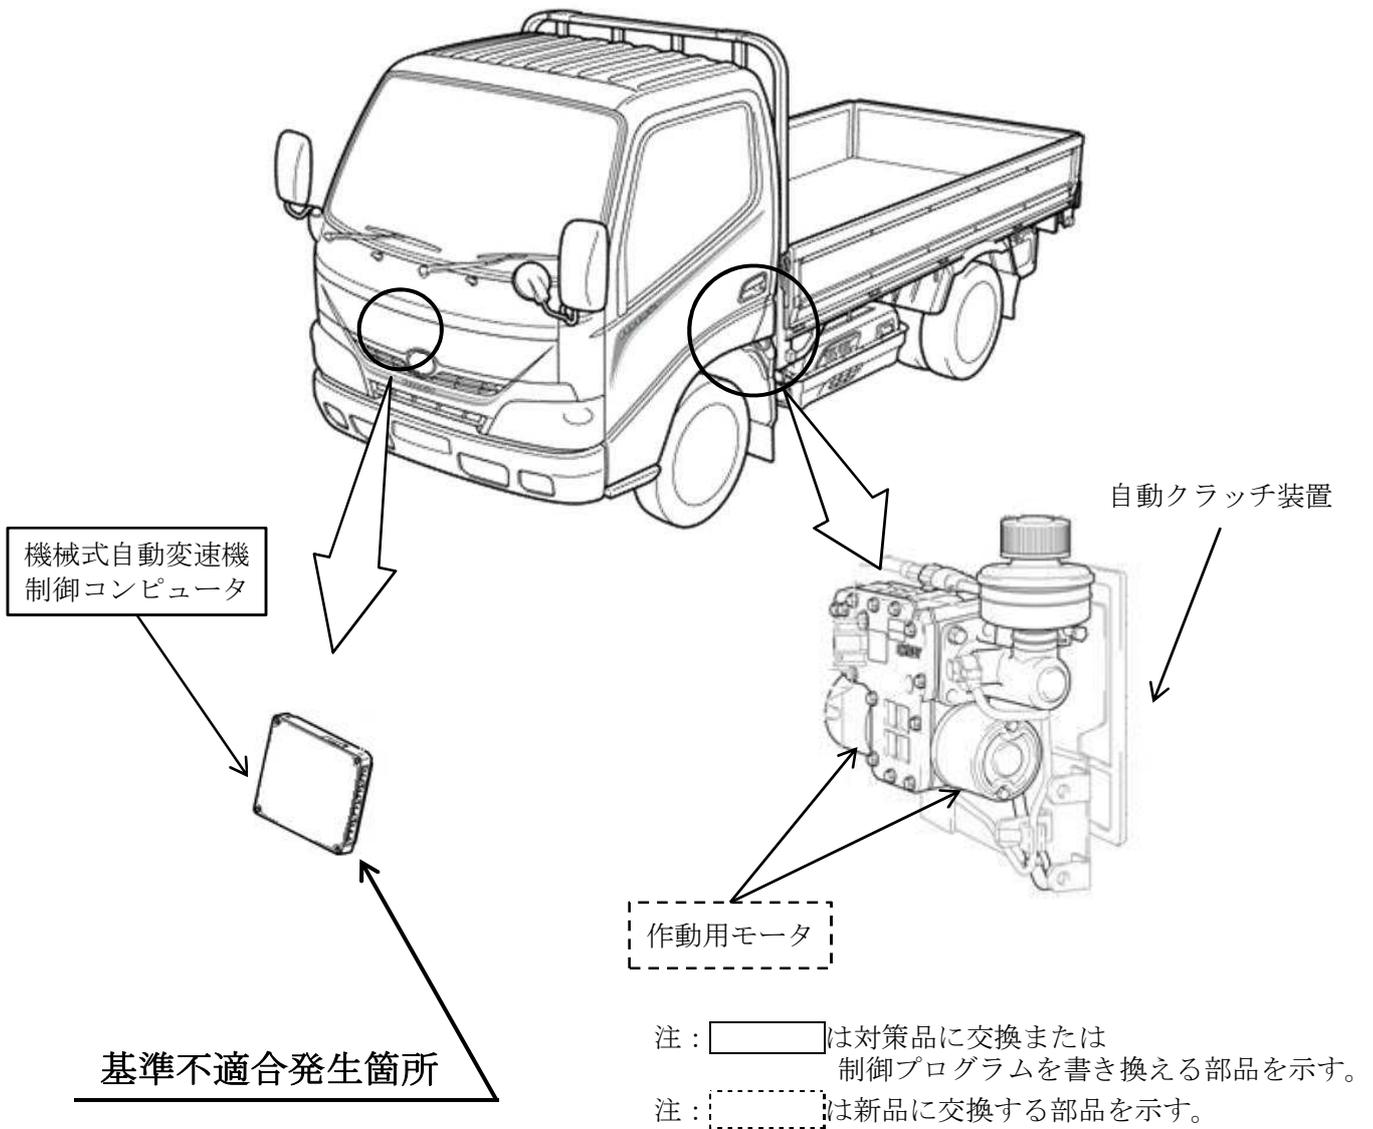

小型ハイブリッドトラックの機械式自動変速機において、2個仕様の自動クラッチ作動用モータの制御プログラムが不適切なため、片側モータ失陥時に残りのモータでクラッチが作動できないことがある。そのため、警告灯が点灯するとともに走行不能となるおそれがある。

改善の内容：

全車両、制御用コンピュータを対策品に交換または制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、モータを新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。