


改善箇所説明図

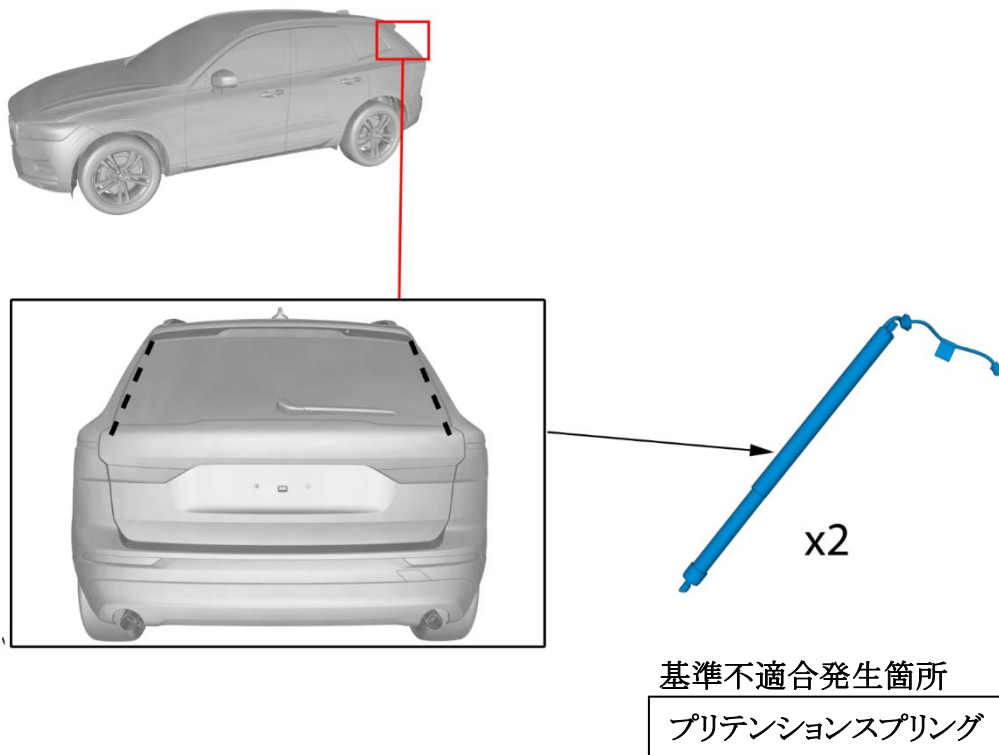

基準不適合発生箇所

電動テールゲートにおいて、プリテンションスプリングのアウトチューブを固定しているクリップの強度が不足しているため、氷結等によりアウトチューブの作動が妨げされた際に当該クリップが破損することがある。そのため、アウトチューブの位置がずれ、プリテンションスプリングが折損し、最悪の場合、スプリングが飛散して負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、電動テールゲートのプリテンションスプリングを対策品と交換する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2778 のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。