


改善箇所説明図

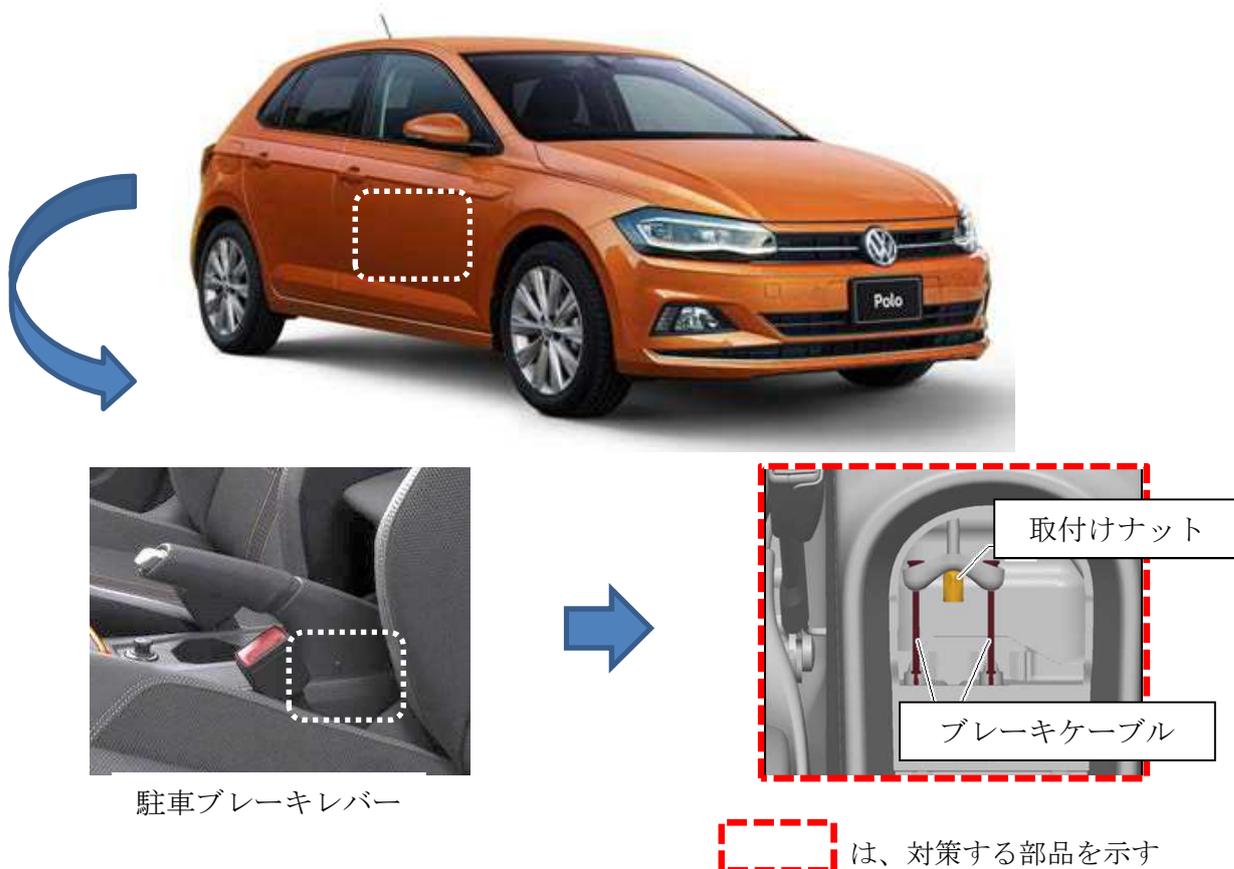

不具合の内容

駐車ブレーキ装置において、組み付け作業指示が不適切なため、ブレーキレバーとブレーキケーブルの接続部に緩み留め防止ナットが付いていない。そのため、走行振動等により当該接続部が緩み、駐車ブレーキの引き代が大きくなり、最悪の場合、駐車ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、駐車ブレーキの調整を行い、接続部に緩み防止用ナットを追加する。

識別：キャンペーンステッカーに「46H9、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

