


改善箇所説明図

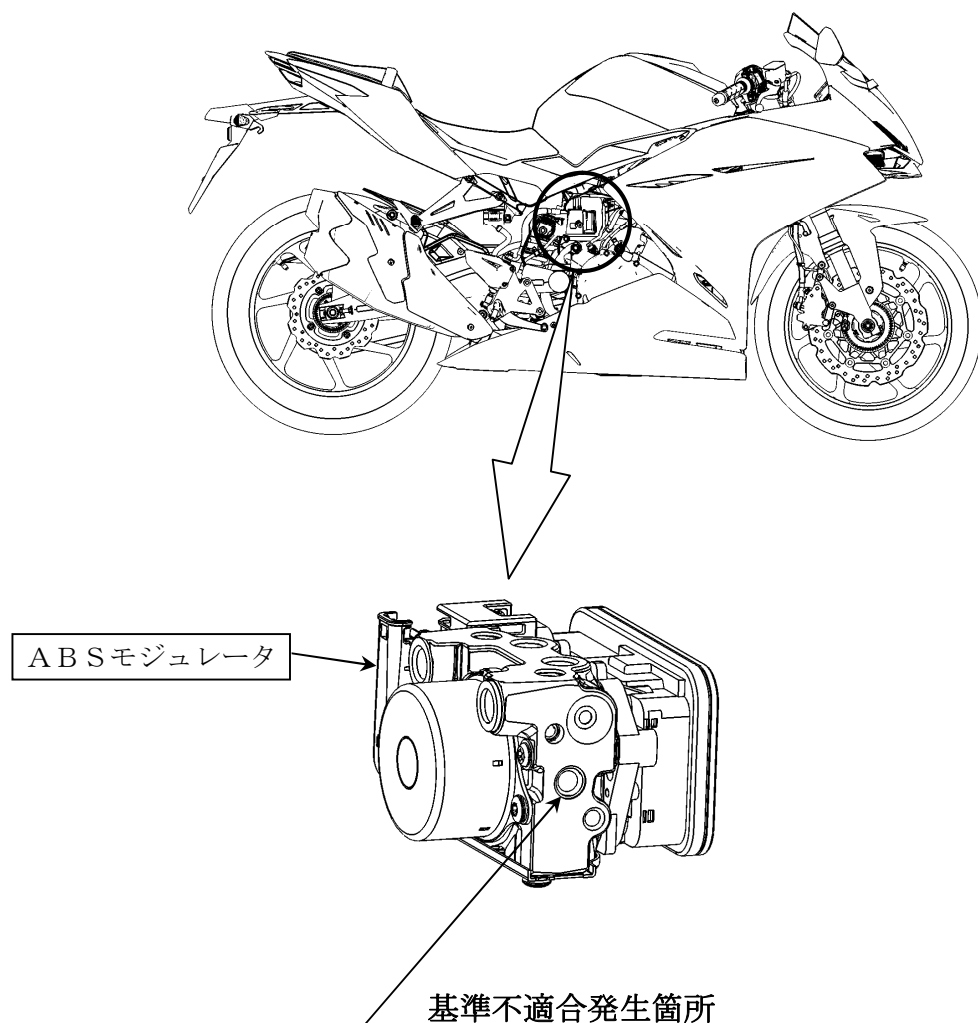

ABS（アンチロックブレーキシステム）モジュレータにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがある。そのため、ABS作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと前輪または、後輪がロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSモジュレータを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。