

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月20日

リコール届出番号	外-2807	リコール開始日	平成31年3月21日	
届出者の氏名又は名称	Honda Vietnam Co., Ltd. 社長 桑原 俊雄		製作国：ベトナム社会主義共和国 製作者名：Honda Vietnam Co., Ltd. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（LEDコントロールユニット）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	灯火等の点灯を制御するLEDコントロールユニットにおいて、ディマスイッチ、ウインカスイッチ、ハザードスイッチに印加する電圧設定が不適切なため、接点に酸化物が生成され接触抵抗が増大するものがある。そのため、スイッチが導通不良となり、走行用前照灯、方向指示器、非常点滅表示灯が点灯しないおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、LEDコントロールユニットを対策品と交換する。			
不具合件数	156件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近に外No.2807のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JF56	「PCX」	JF56-1000019～JF56-1032948 平成26年3月18日～平成27年12月31日	32,923	
			JF56-1100001～JF56-1102212 平成27年4月16日～平成27年12月30日	2,212	
			JF56-1200001～JF56-1252928 平成28年1月19日～平成29年8月24日	27,042	
			JF56-1300001～JF56-1353361 平成28年12月1日～平成29年8月23日	4,449	
	JBK-KF18	「PCX150」	KF18-1000013～KF18-1009887 平成26年4月4日～平成28年1月25日	9,872	
			KF18-1100001～KF18-1100784 平成27年4月16日～平成28年1月19日	784	
			KF18-1200001～KF18-1230099 平成28年2月15日～平成29年8月30日	8,001	
			KF18-1300001～KF18-1311252 平成28年12月1日～平成29年8月30日	1,698	
(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月18日～平成29年8月30日	(計86,981台)		