

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月28日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4465 | リコール開始日 | 平成31年3月28日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215 | | |
| 不具合の部位(部品名) | エアバッグ装置(インフレーター) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、助手席用エアバッグインフレーターまたはモジュールを対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 仕入先からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 4465 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---------|----------|--|------------|----|
| スバル | DBA-YA5 | 「エクシーガ」 | YA5-034077 ~ YA5-034390 平成26年1月7日~平成27年4月3日 | 157 | |
| | DBA-YAM | | YAM-011788 ~ YAM-023930 平成26年1月6日~平成28年8月1日 | 8,885 | |
| | CBA-GVB | 「インプレッサ」 | GVB-008535 ~ GVB-008931 平成26年1月6日~平成26年4月10日 | 397 | |
| | CBA-GVF | | GVF-006638 ~ GVF-006782 平成26年1月6日~平成26年4月9日 | 145 | |
| | CBA-GRB | | GRB-013597 ~ GRB-013767 平成26年1月6日~平成26年4月10日 | 171 | |
| | CBA-GRF | | GRF-008445 ~ GRF-008547 平成26年1月7日~平成26年4月10日 | 103 | |
| | DBA-BM9 | 「レガシイ」 | BM9-026634 ~ BM9-026858 平成26年1月22日~平成26年8月29日 | 225 | |
| | DBA-BMG | | BMG-004609 ~ BMG-004925 平成26年1月6日~平成26年8月28日 | 317 | |
| | DBA-BMM | | BMM-008252 ~ BMM-009726 平成26年1月6日~平成26年9月5日 | 1,475 | |
| | DBA-BRF | | BRF-009080 ~ BRF-009240 平成26年1月15日~平成26年8月28日 | 118 | |
| | DBA-BRG | | BRG-010716 ~ BRG-011746 平成26年1月6日~平成26年8月29日 | 1,030 | |
| | DBA-BRM | | BRM-028849 ~ BRM-033590 平成26年1月6日~平成26年8月29日 | 4,740 | |
| | (計12型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年1月6日~平成28年8月1日 | (計17,763台) | |