

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年3月28日

リコール届出番号	外-2812	リコール開始日	平成31年3月29日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 社長 デイブ ガードナー		製作国	：カナダ
			製作者名	：HONDA CANADA INC.
			問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、インフレーター製造時に乾燥剤が吸湿した状態で組み付けられたため、環境温度変化の繰り返しにより、ガス発生剤が劣化するものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇して、インフレーター容器が破損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2812のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	LA-RL1	「ラグレイト」	RL1-1300012～RL1-1302713 平成13年10月22日～平成14年10月17日	1,245	
			RL1-1400002～RL1-1400510 平成15年4月10日～平成15年10月30日	299	
			RL1-1500001～RL1-1500120 平成16年1月8日～平成16年3月22日	85	
	UA-YD1	「MDX」	YD1-1000029～YD1-1001065 平成15年3月3日～平成15年11月24日	628	
			YD1-1100014～YD1-1100073 平成16年1月23日～平成16年4月20日	42	
	CBA-YD1		YD1-1100074～YD1-1100253 平成16年4月14日～平成16年12月8日	134	
			YD1-1200005～YD1-1200244 平成17年1月18日～平成18年3月2日	211	
(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年10月22日～平成18年3月2日	(計2,644台)		

（備考）本届出の対象車は、平成26年12月15日付け全数回収調査、平成27年5月28日付け届出番号「外-2189」、平成27年10月1日付け届出番号「外-2241」の改善措置または補修用部品として供給した代替品のインフレーターを搭載したものであるが、新たな原因が判明したため、再度リコールを届出するものである。