



# 改善箇所説明図

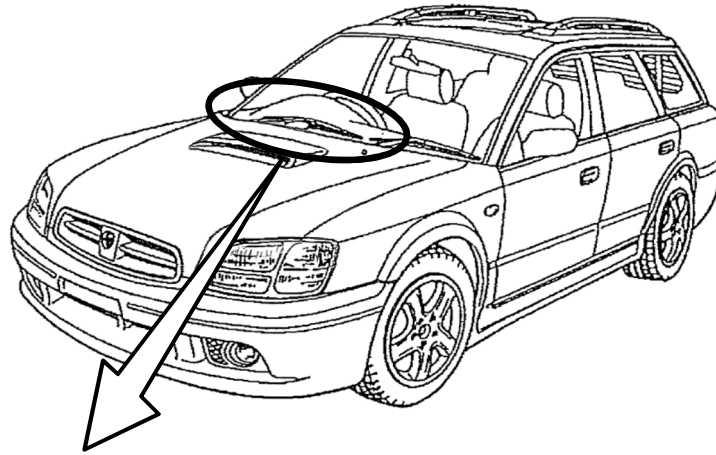

コンビネーションメータ

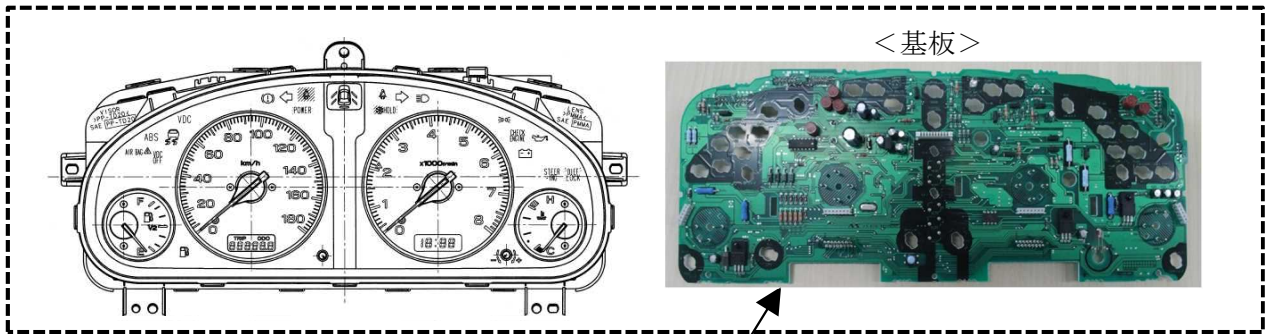

## 基準不適合発生箇所

コンビネーションメータにおいて、回路構成が不適切なため、車室内が長い間湿気にさらされると、メータ基板で結露が発生し、電源回路部がショートすることがある。そのため、メータ基板から発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

**改善内容**  
全車両、コンビネーションメータ基板の電源回路部を清掃し、防湿材コーティング処置を行う。

**識別**  
運転席ドアチェッカー取付けボルト頭に黄色ペイントを塗布する。

注:  は防湿材コーティング処置を行う部品を示す。