

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月23 日

リコール届出番号	外-2833	リコール開始日	準備が出来次第
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用のエアバッグのインフレーター (膨張装置) において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	運転席用エアバッグインフレーターを対策品と交換する。 なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2833 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4SCSPD	アウディ R8 V10 plus	WUAZZZFX0G7901413~WUAZZZFXXH7902764 平成 28 年 5 月 6 日~平成 29 年 3 月 15 日	64	
	ABA-4SCSPF	アウディ R8 V10	WUAZZZFX0G7901525~WUAZZZFXXH7902540 平成 28 年 5 月 6 日~平成 29 年 1 月 25 日	58	
	ABA-FVCHH	アウディ TT 2.0T	TRUZZZFOG1005259~TRUZZZVFXG1021551 平成 27 年 8 月 21 日~平成 28 年 7 月 16 日	1,255	
	ABA-FVCHHF	アウディ TT 2.0Tq	TRUZZZFOG1001566~TRUZZZVFXH1015606 平成 27 年 7 月 22 日~平成 29 年 4 月 7 日	2,032	
	ABA-FVCJS	アウディ TT 1.8T	TRUZZZFOH1000628~TRUZZZVFXH1015556 平成 28 年 7 月 23 日~平成 29 年 3 月 15 日	889	
	ABA-FVCJXF	アウディ TTS	TRUZZZFOG1002281~TRUZZZVFXH1014875 平成 27 年 7 月 22 日~平成 29 年 4 月 7 日	737	
(計 6 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 7 月 22 日~平成 29 年 4 月 7 日		5,035 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。