


改善箇所説明図



BMW C600S

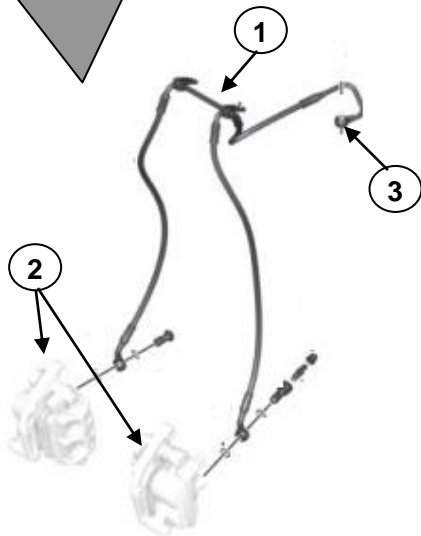

① ブレーキホース

② ブレーキキャリパー接続部(左右)

③ ABSユニット接続部

注：①は交換する部品を示す

基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースにおいて、ブレーキホースとパイプとのかしめ部の形状が不適切なため、ブレーキホースが過大に屈折することがある。そのため、繰り返しの負荷によりブレーキホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキオイルが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキホースを対策品に交換する。

識別

左ブレーキキャリパーに白ペイントマークを付ける。

