


## 改善箇所説明図

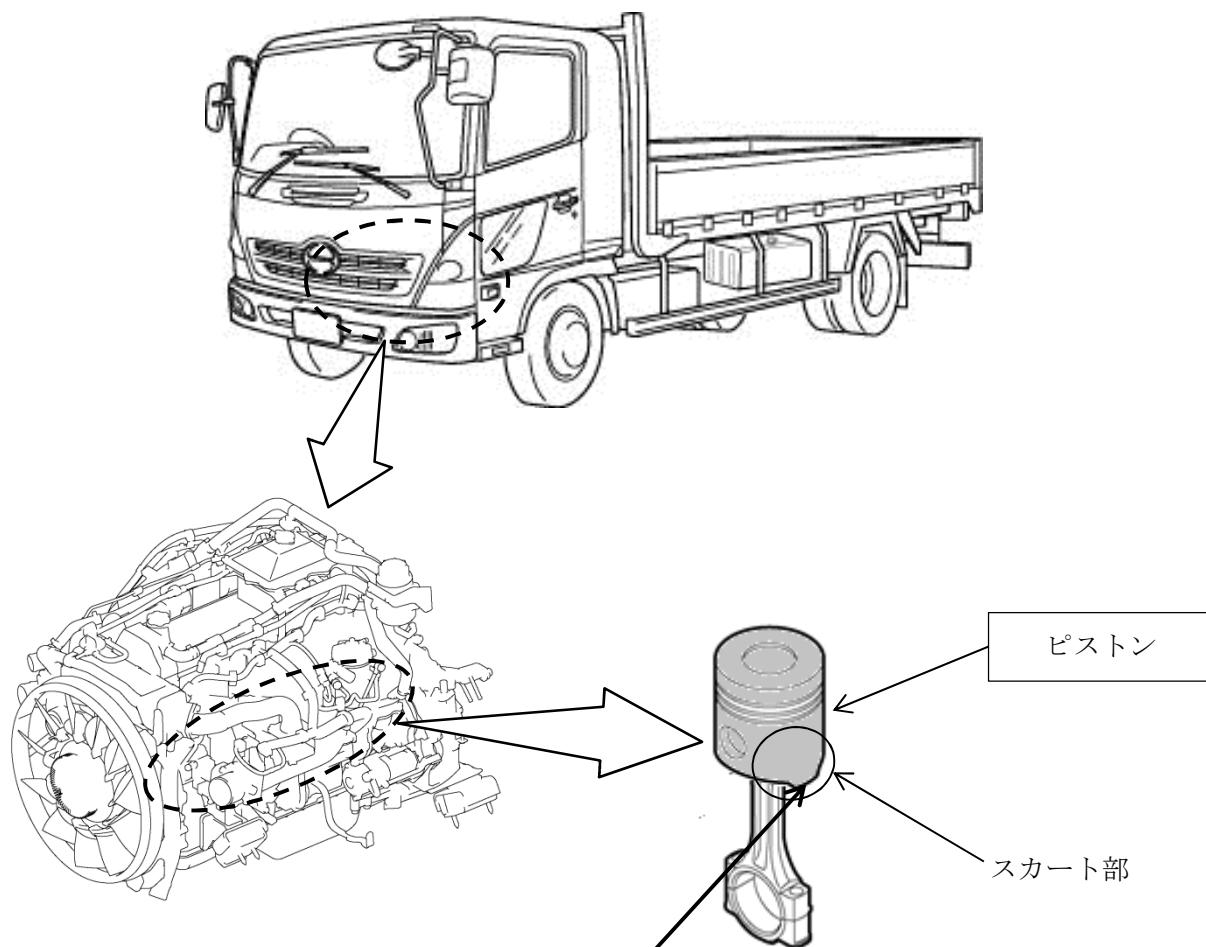

### 基準不適合発生箇所

注：  は交換する部品を示す。

中型トラックのエンジンにおいて、ピストン鑄型の形状が不適切なため、鑄造時にピストンスカートの下端部に空隙（ブローホール）が発生しているものがある。そのため、当該部を起点にスカート部が損傷することで異常な打音が発生し、そのまま使用を続けると、エンジンが停止するおそれがある。

#### 改善の内容：

使用者に当該不具合および予見事象を周知し、異常な打音が発生した場合は、ピストンを対策品に交換する。

識別：改善済車両にはシリンダヘッドカバーに黄色ペイントを塗布する。