


## 改善箇所説明図

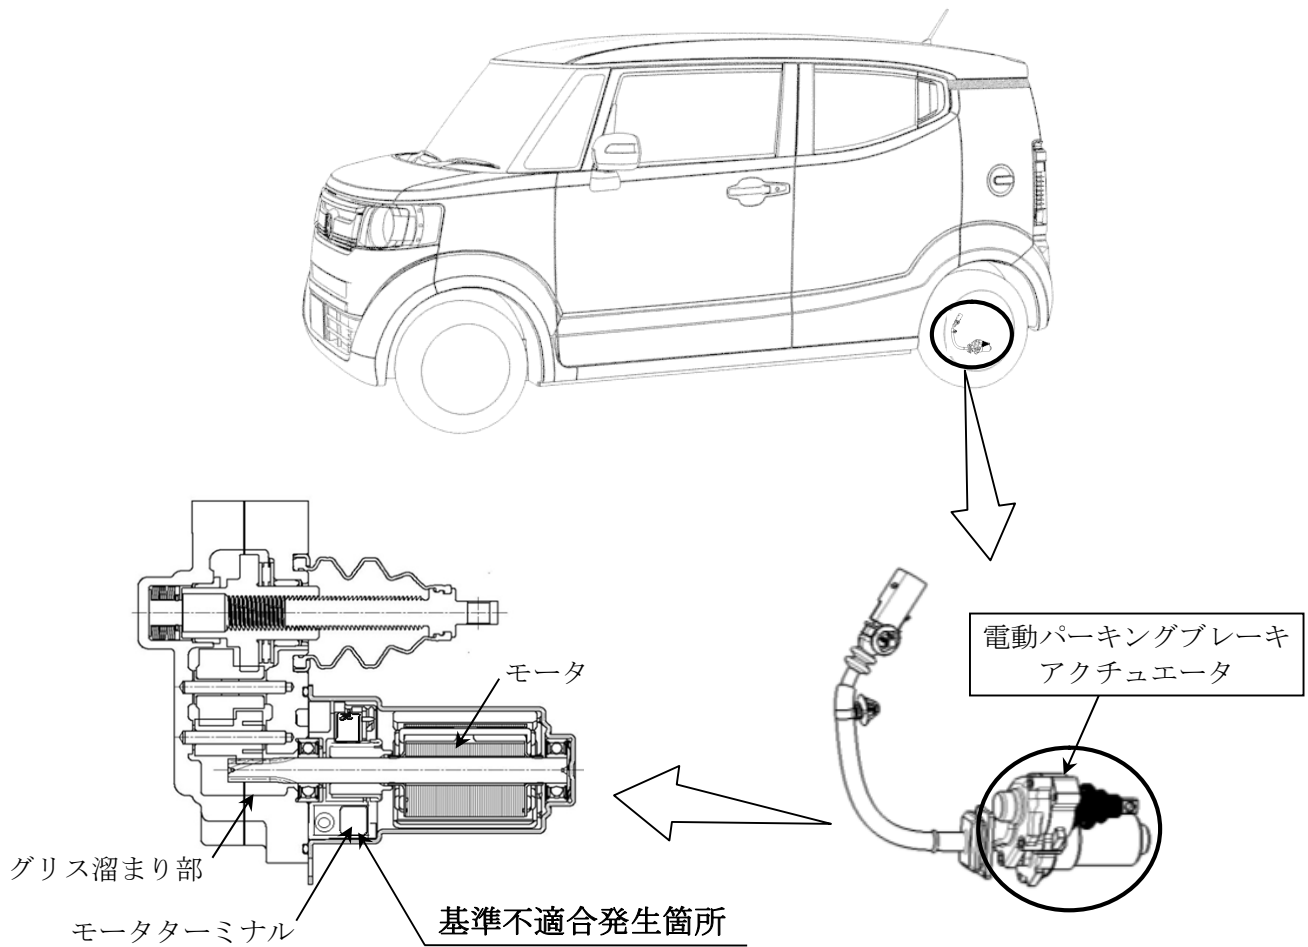

電動パーキングブレーキにおいて、電動パーキングブレーキアクチュエータ内部ギヤ潤滑用のグリス塗布量及び当該グリス溜まり部容積の設定が不適切なため、登坂路での走行や停車を繰り返すと、溜まり部に溜まったグリスのオイル成分がモーター内部に侵入し、モーター内の摩耗粉と混ざり、導電性の異物が生成されることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、異物がモーターターミナルに付着し、モーター回路が短絡して、警告灯が点灯するとともに駐車ブレーキが作動しなくなる、または、解除できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左右電動パーキングブレーキアクチュエータを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドア上側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。