

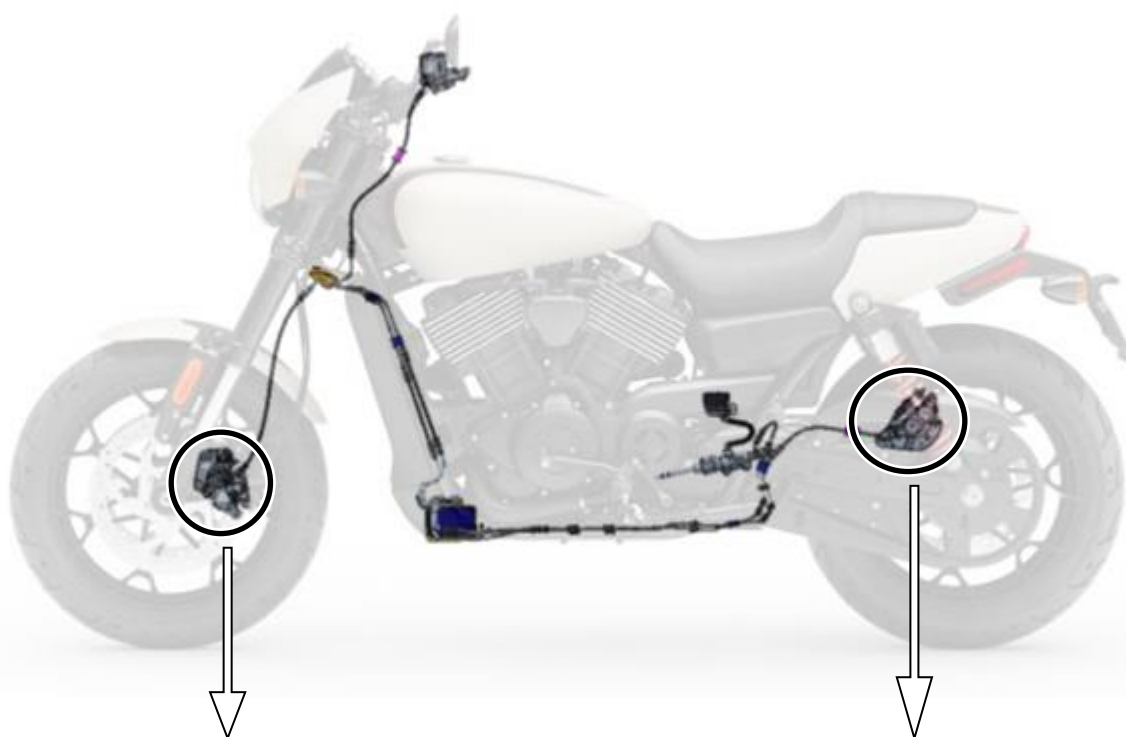


改善箇所説明図

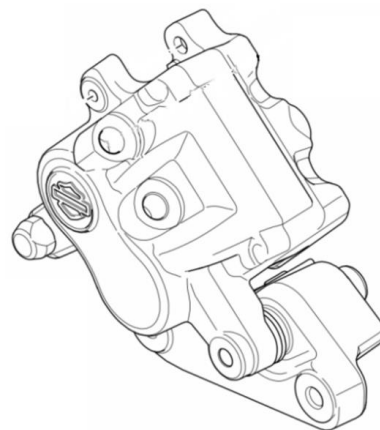

ブレーキキャリパー（前）

ブレーキキャリパー（後）

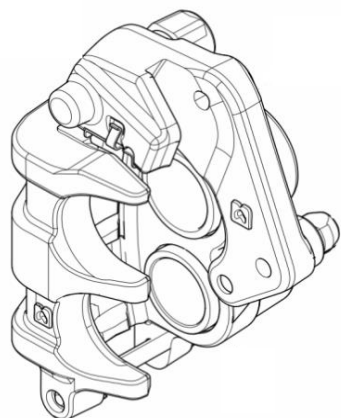

注： は、交換部品を示す。

不具合箇所

ブレーキキャリパーにおいて、ピストンボア部の金属表面処理が不適切なため、表面に腐食が発生するものがある。そのため、腐食したピストンボア部分が抵抗となり、キャリパーピストンの動きを制限し、ブレーキの戻りが悪くなり、最悪の場合、制動力が完全に解除できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前後ブレーキキャリパーを対策品に交換する。

識別

フレームヘッド部に外-2825 のステッカーを貼付する。