


改善箇所説明図

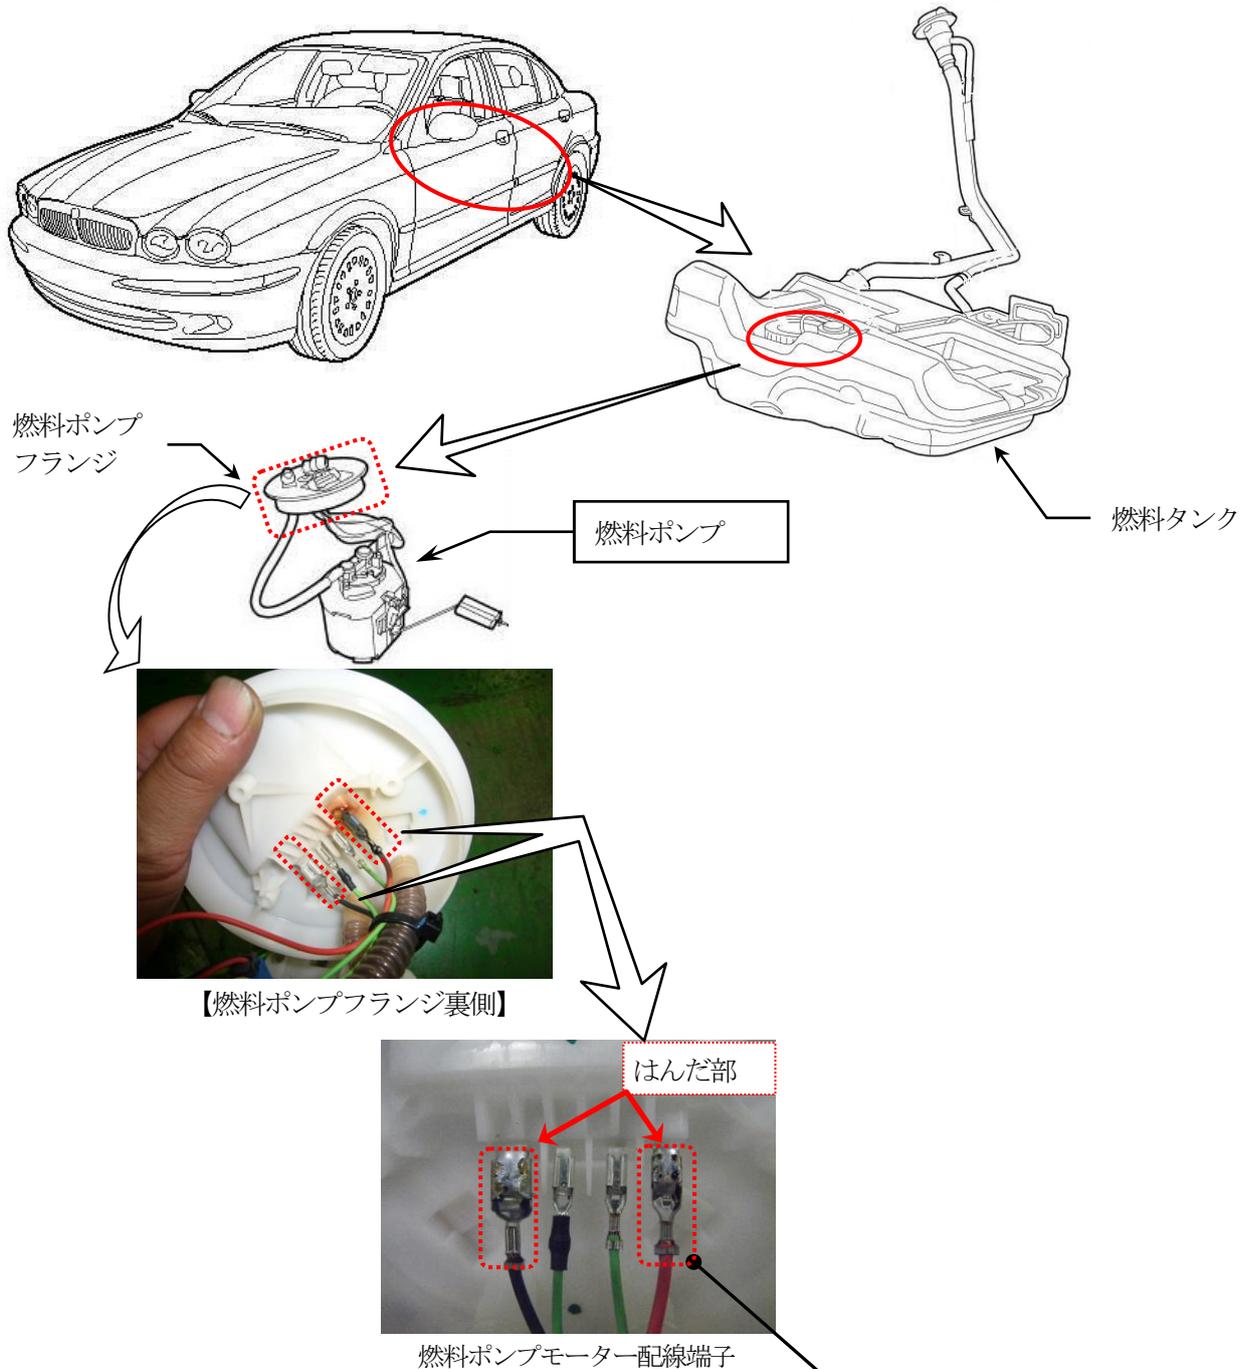

基準不適合発生箇所

燃料タンクのポンプモーター配線端子において、当該端子接続部のはんだ下処理が不十分なため、はんだ割れ、はがれにより接触不良となることがある。そのため、はんだ接続部が発熱し断線して、燃料供給が止まりエンジンが停止する、または、端子周囲が熔損し穴が開き、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：燃料給油口フラップのヒンジに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。